


## [改善箇所説明図]

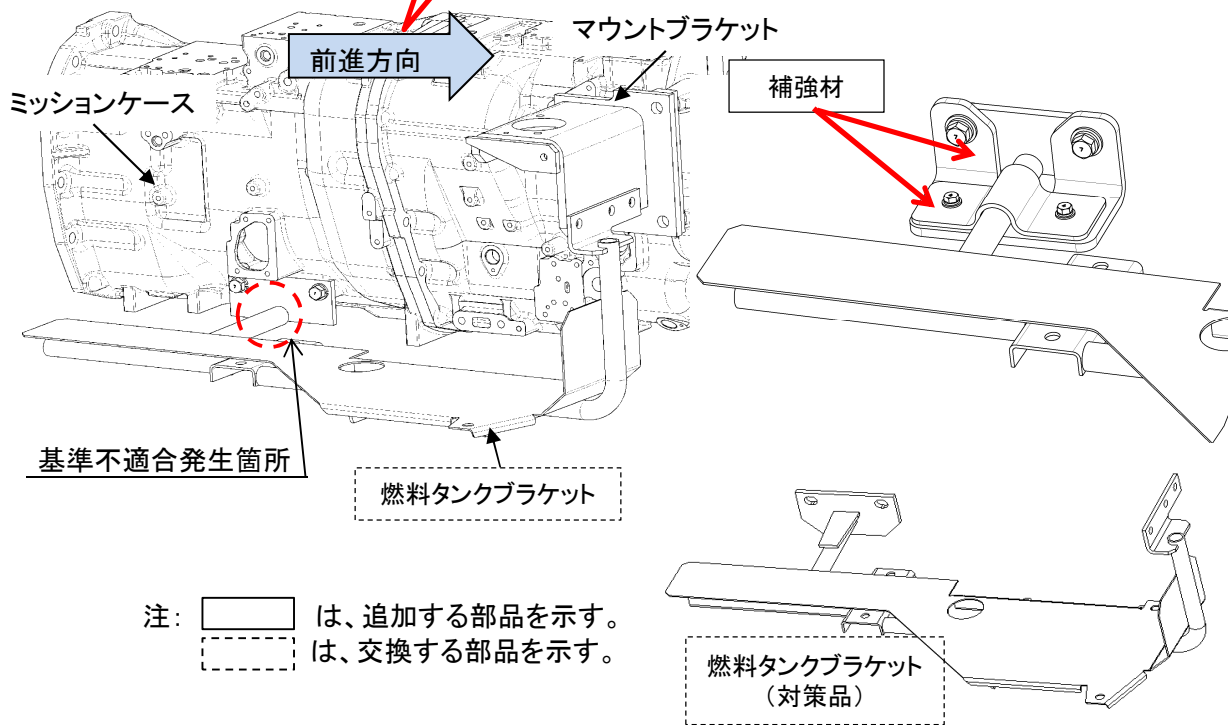

### 不具合発生箇所

農耕トラクタの右側燃料タンク取付ブラケットにおいて、当該ブラケット取付部の溶接強度が不足しているため、走行時の振動等により取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して燃料タンクが傾き、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

### 改善内容

全車両、燃料タンクブラケット取付部を点検し、損傷しているものは、対策品に交換し、損傷がないものは、補強材を取り付ける。

### 識別

追加した補強材または、対策品のブラケットにて識別する。