


# 改善箇所説明図

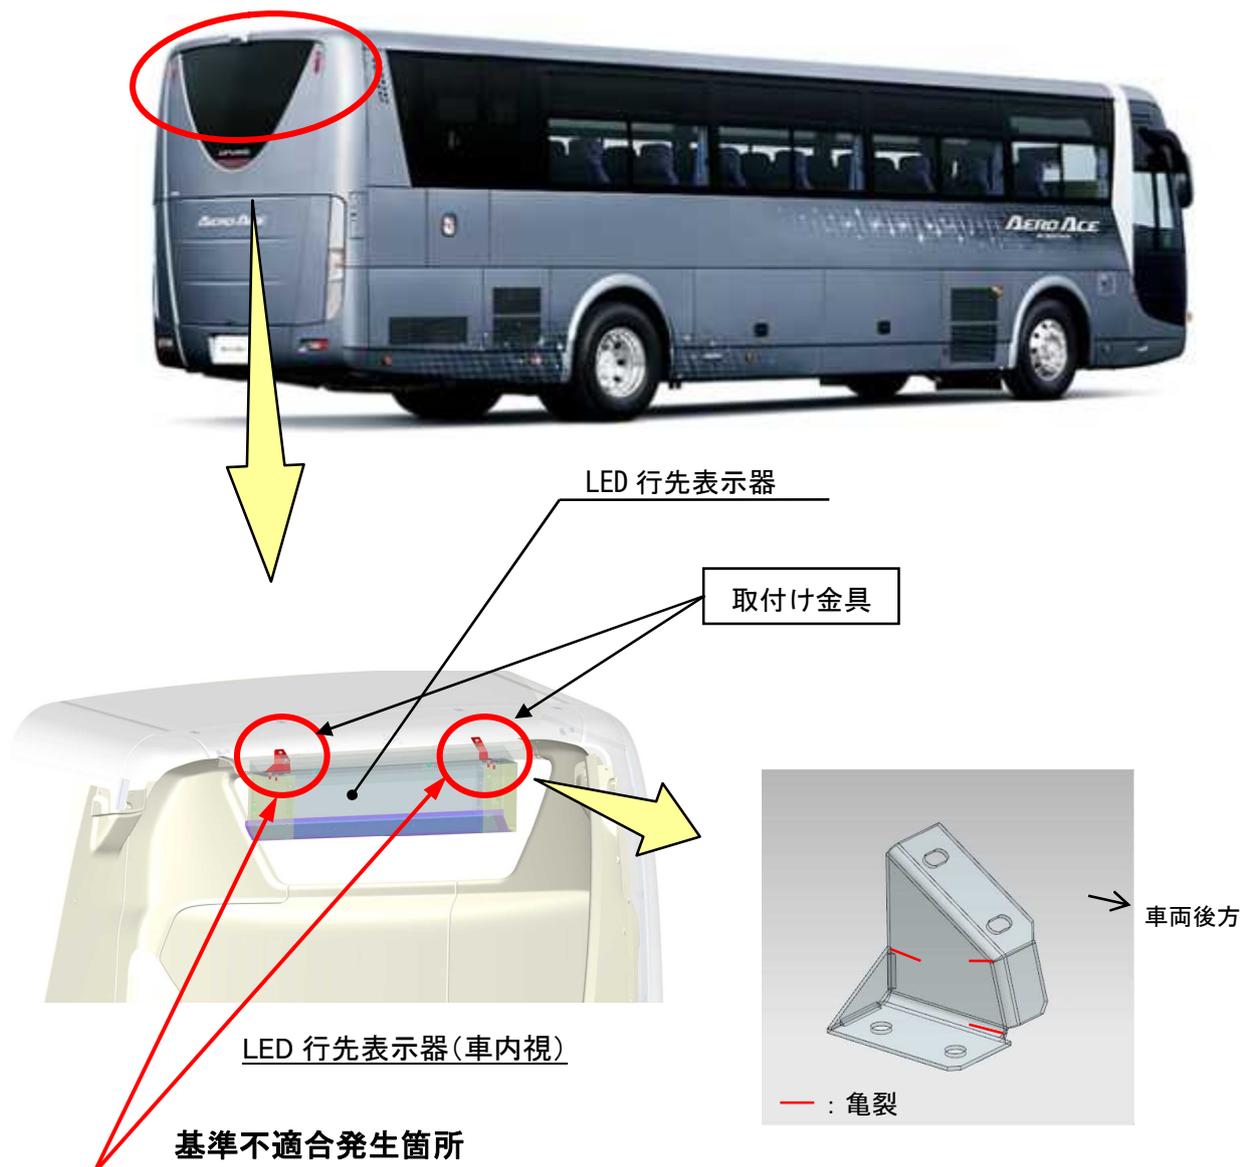

オプションの車両後側用 LED 行先表示器を装着した大型観光バスにおいて、行先表示器の取付け金具の強度が不足しているため、車両振動により当該金具に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂の進行により当該金具が破断し、行先表示器が脱落するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、取付け金具を対策品に交換する。

注 : □ は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB173」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。