


改善箇所説明図

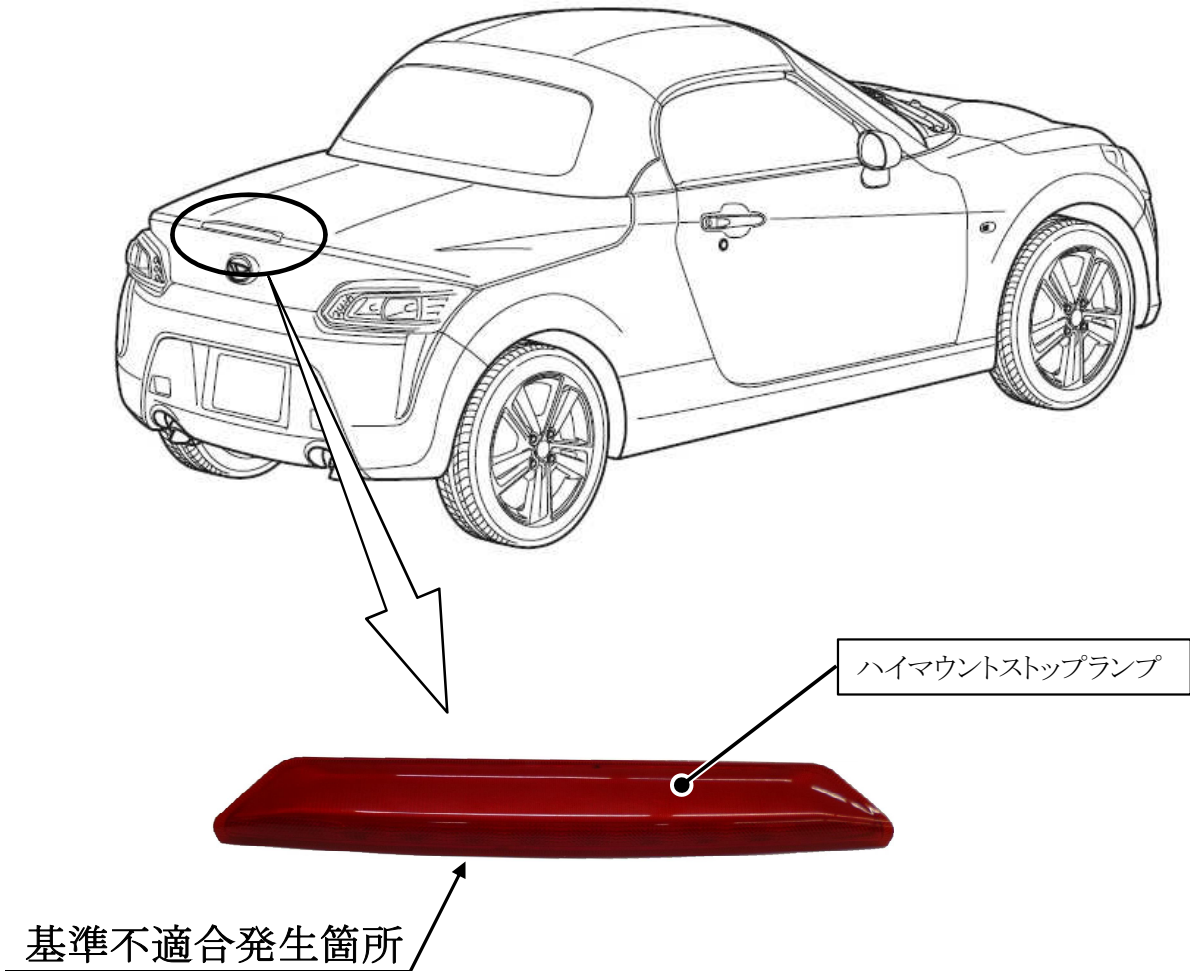

注: は交換部品を示す。

ハイマウントストップランプの構造が不適切なため、温度変化による膨張・収縮を吸収できず、ランプの溶着部分に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ランプ内部に雨水等が浸入し、最悪の場合、当該ランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイマウントストップランプを対策品と交換する。

識別

車室内車台番号打刻位置の車両右側に黄色ペイントを塗布する。