


## 改善箇所説明図 ①

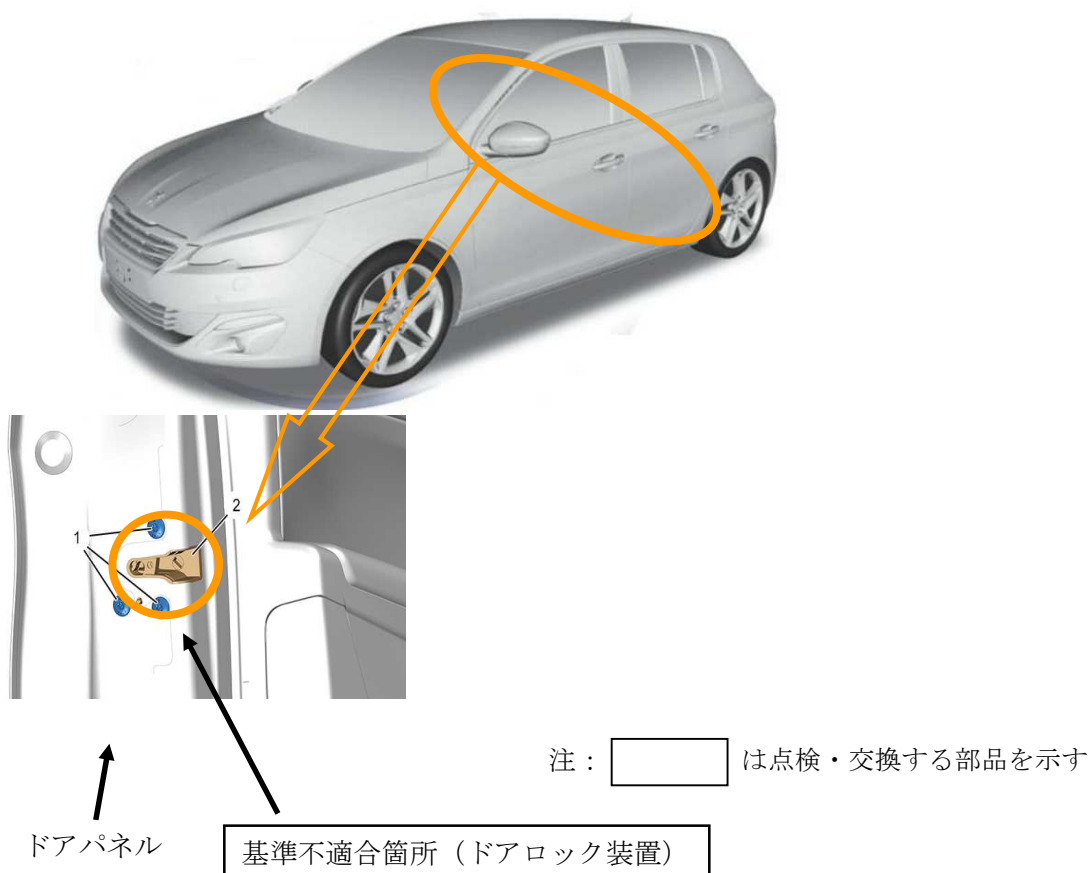

### 不具合の内容

前席および後席のドアにおいて、ドアロック装置の組付け作業が不適切なため、ロック機構が固着することがある。そのため、ドアの開閉ができなくなったり、走行時の振動によりドアロックが解除し、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ドアロック装置を点検し、不具合品が組み付けられているものは良品と交換する。

### 識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2480 ステッカーを貼付する。