


## 改善箇所説明図②

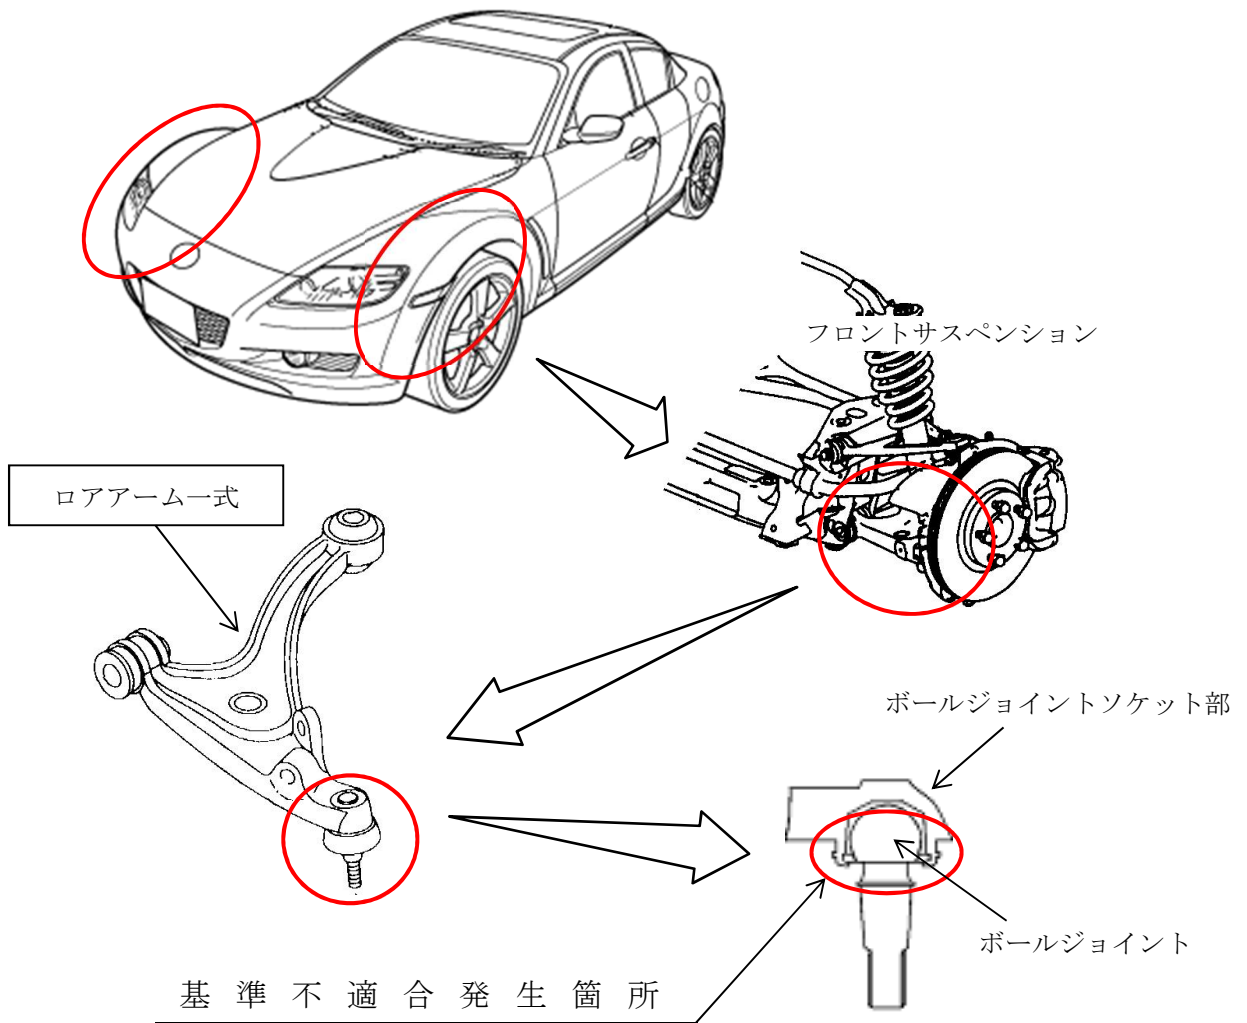

フロントサスペンションにおいて、ロアアームのボールジョイントの製造工程が不適切なため、ボールジョイントソケット部に亀裂が発生しているものがある。そのため、走行中に大きな衝撃が加わると、ボールジョイントソケット部からボールジョイントが外れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ロアアーム一式を対策品に交換する。

識別：左リア・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。