


改善箇所説明図

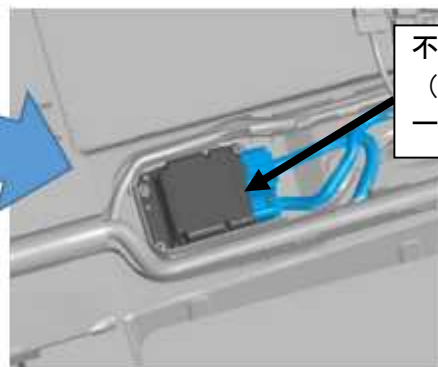

不具合発生箇所
(エアバッグコントロールユニット)

不具合内容

助手席エアバッグにおいて、エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、エアバッグの展開信号がエアバッグのインフレーター（膨張装置）に送信されないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正常に展開せず、最悪の場合、乗員が過度な傷害を負うおそれがある

改善措置

対策済みソフトウェアを対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストール実施してもらう。

識別：インフォメーションディスプレイ内にソフトウェアのバージョン（17.17.17）が表示され確認できるため、特別な識別は行わない。