


改善箇所説明図

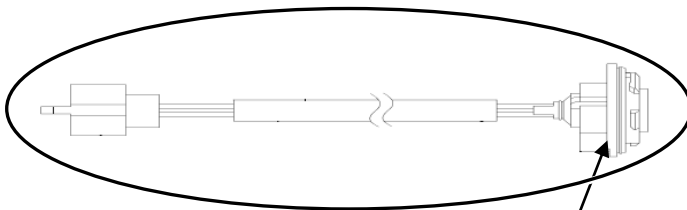

尾灯／制動灯
ソケット部アッシ

基準不適合発生箇所

尾灯と制動灯の兼用灯火において、ソケット部の製造が不適切なため、バルブ固定金具の圧入が不足しているものがある。そのため、走行時の振動で金具が抜け出し、そのままの状態で使用を続けると、金具が外れてバルブが脱落し、最悪の場合、尾灯と制動灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、尾灯と制動灯のソケット部アッシを良品と交換する。

注： は、改善部品を示す。

識別：尾灯／制動灯ソケット部アッシに識別ペイントを追加する。