


改善箇所説明図

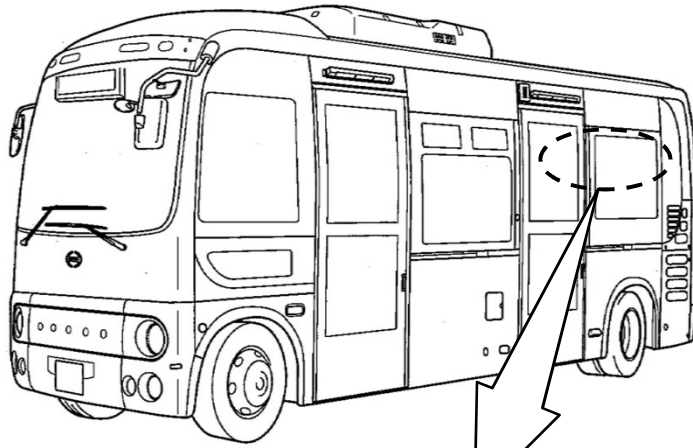

自動変速機E C U

注： は交換する部品を示す。

不具合発生箇所

小型バスにおいて、自動変速機のフェールセーフ制御プログラムが不適切なため、車速センサが異常となった場合にフェールセーフが作動せず、走行中に急に低速段へ変速することがある。そのため、最悪の場合、走行中に急減速するおそれがある。

改善の内容：

全車両、自動変速機E C Uを対策品に交換する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレートに白色ペイントを塗布する。