



改善箇所説明図

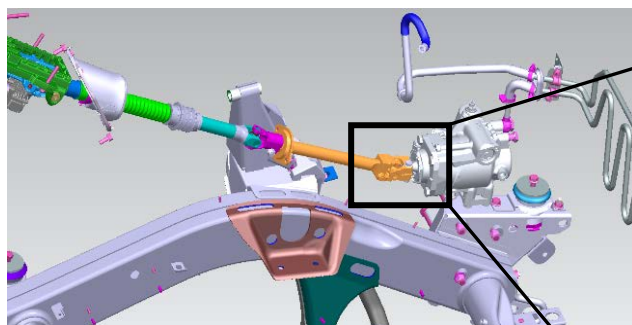

注: 図は左ハンドル仕様です

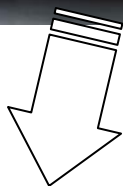

基準不適合箇所

ステアリングカップリング

注: は、新品に交換する部品を示す。

ステアリングシャフトとステアリングギヤボックスを繋ぐ継手部品（ステアリングカップリング）において、継手部品のナットを締め付けるトルクが不足しているため、すべ切りや低速での切り返し時に継手部品が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗が進行してハンドル操作をステアリングギヤボックスに伝えることができず、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングカップリングを新品に交換し、正しい締め付けトルクで固定する。

識別 : ステアリングカップリングに青色ペイントを塗布する。