


改善箇所説明図

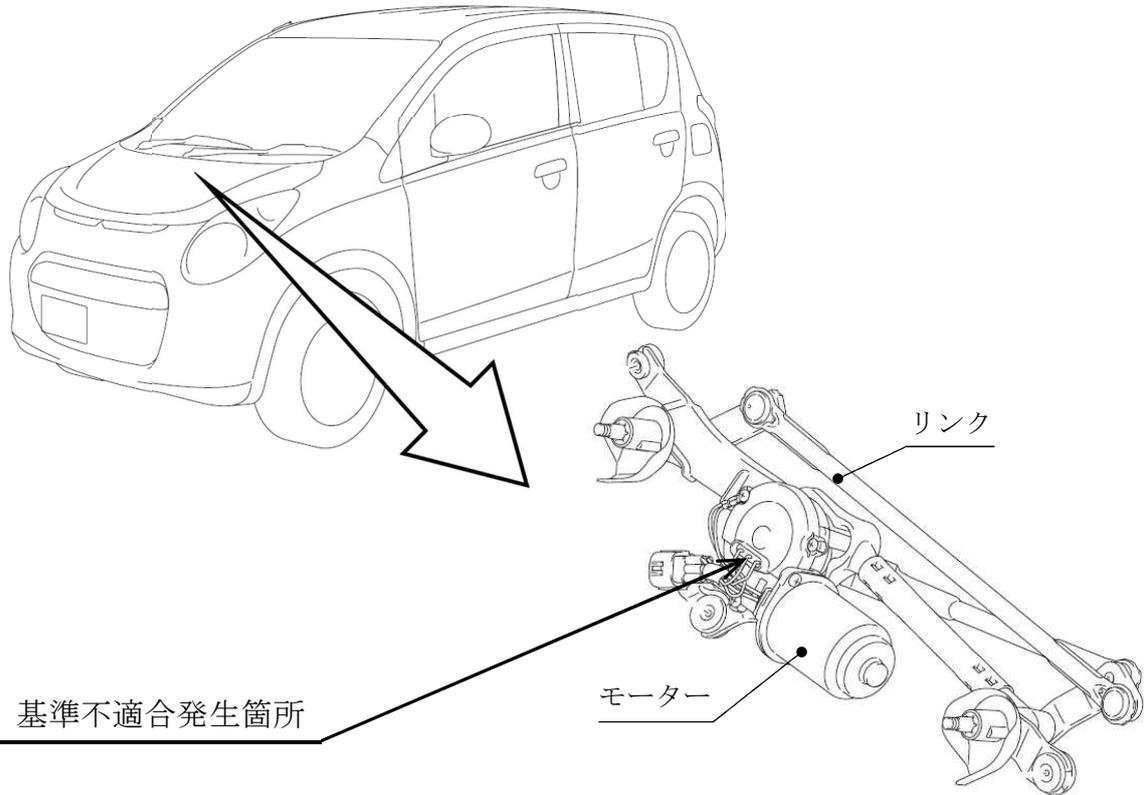


基準不適合発生箇所

ワイパーモーター

フロントワイパーにおいて、モーターの防水構造が不適切なため、外部からの水がモーター内部に浸入し、モーター内部の部品が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると腐食が進行し、最悪の場合、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。


【モーター改善前】

リード線

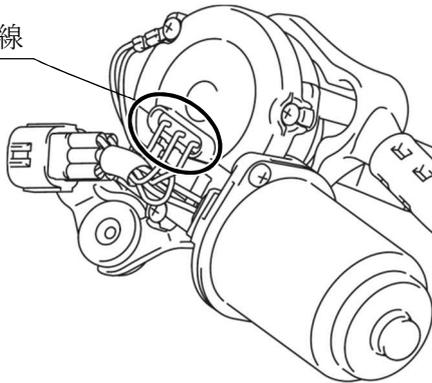

【モーター改善後】

防水コネクタ

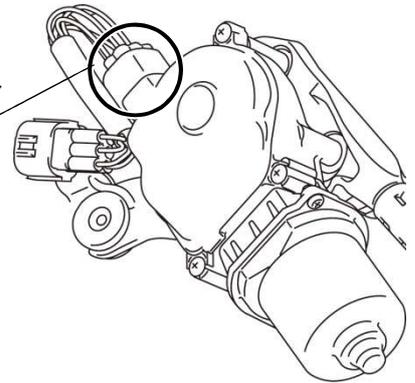

改善の内容

全車両、ワイパーモーターを対策品と交換する。

識別：IDプレートに黄緑色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。