


# 改善箇所説明図

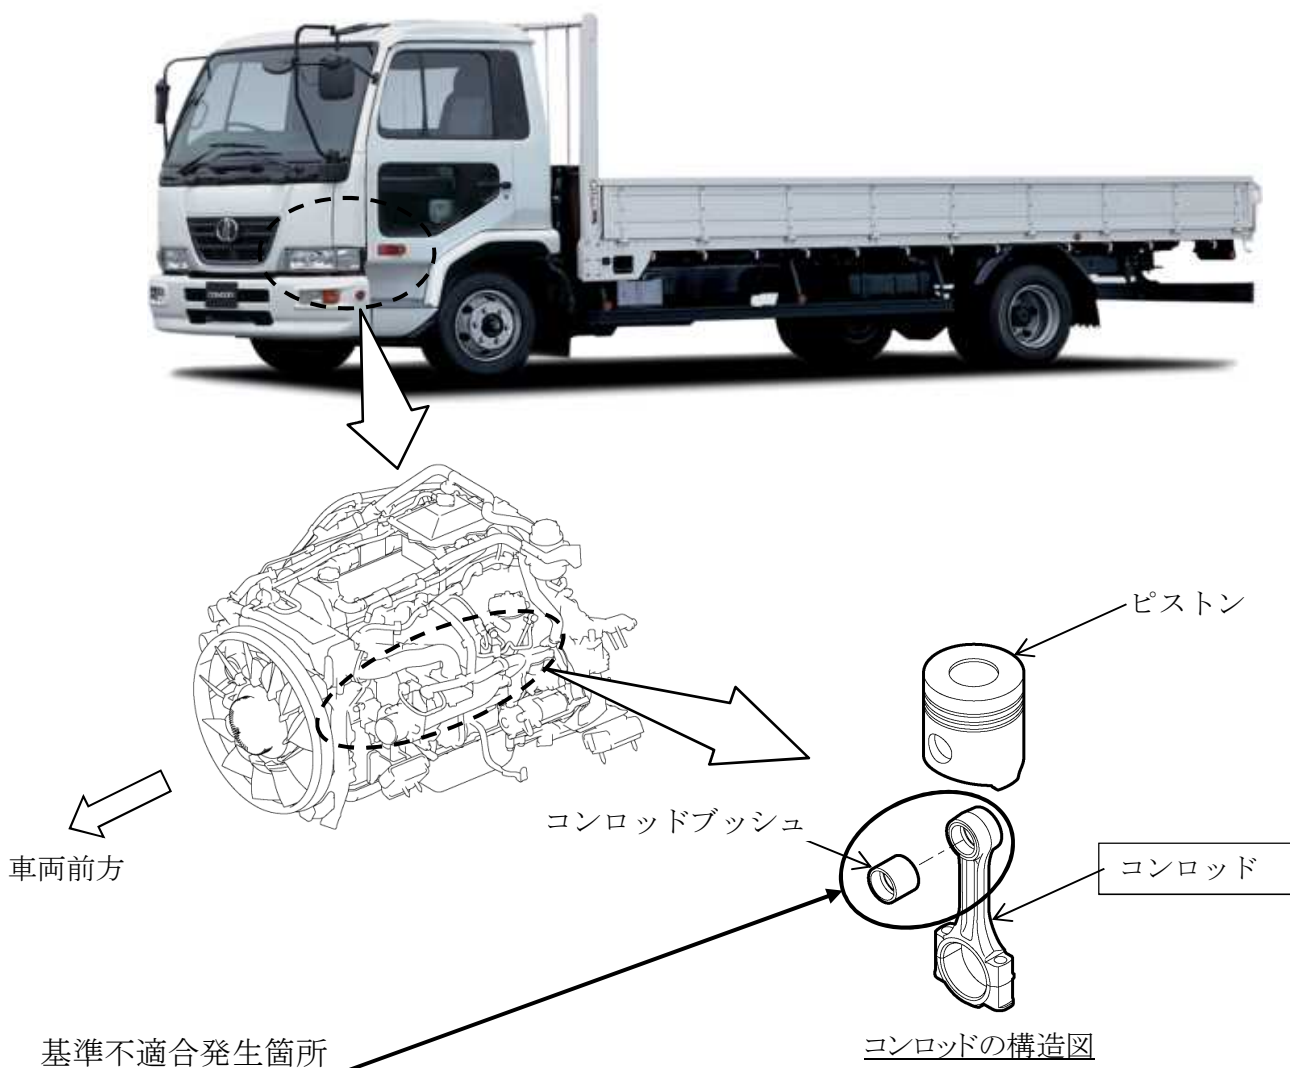

中型トラックのエンジンにおいて、コンロッドブッシュ挿入時の製造条件が不適切なため、ブッシュの保持力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブッシュが摩耗、損傷することで異音が発生し、最悪の場合、エンジンが破損して走行できなくなるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別： シリンダーヘッドカバー上部に黄色のペイントを塗布する。