


## 改善箇所説明図



ラジエータホース

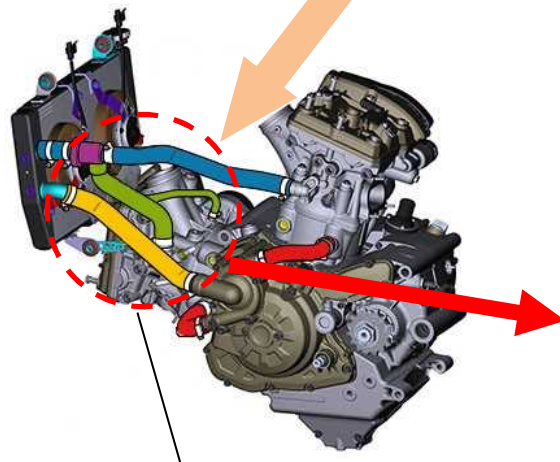

注：  は交換部品を示す

### 基準不適合発生箇所

エンジンの冷却装置において、ラジエータホースの耐久性が不足しているため、特定の条件下で走行した際、当該ホース内部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、冷却水が漏れ、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ラジエータホースを対策品に交換する。

### 識別

良品に交換されたラジエータホースバンドに、赤ペイントを塗布する。

