

改善箇所説明図




「助手席側エアバッグオフ」
のインジケータ



不具合発生箇所

SRS コントロールユニット

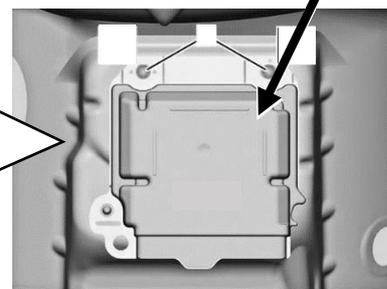

注：  は、制御プログラムを書き換える部品を示す

エアバッグを制御する SRS コントロールユニットのプログラムが不適切なため、助手席エアバッグオフのインジケータが点灯しないことがある。そのため、助手席側エアバッグが作動しない条件下において、乗員が助手席エアバッグの非作動状態を認識できず、最悪の場合、衝突時にエアバッグが作動しないことにより、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、SRS コントロールユニットの制御プログラムを書き換える。

識別： 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する