


## 改善箇所説明図

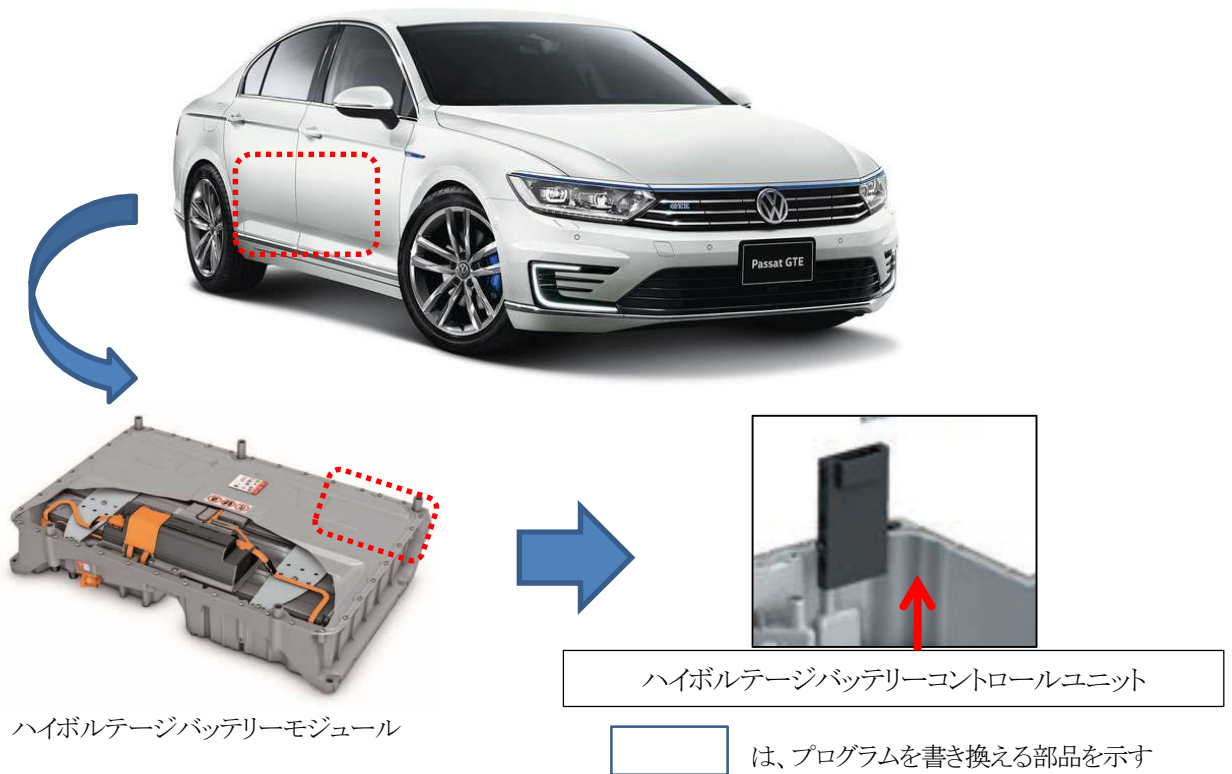

### 不具合の内容

ハイブリッドの電力を制御するハイボルテージバッテリーコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、スタートボタンによるシステム起動時の回路診断実施時において、正常な状態を異常と判定することがある。そのため、メーターにエラーメッセージが表示され、システムを起動できず、車両始動ができないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ハイボルテージバッテリーコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「93D5/93D8、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

