

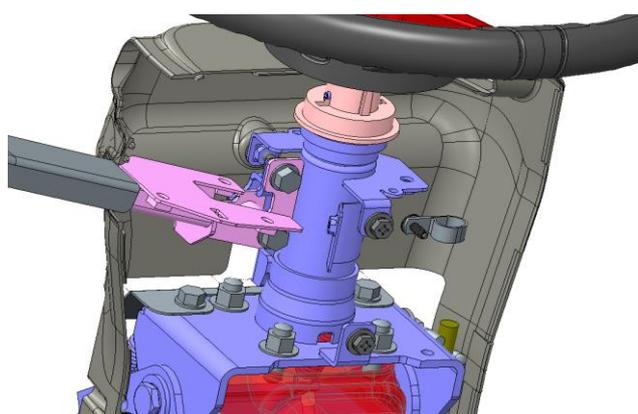


改善箇所説明図

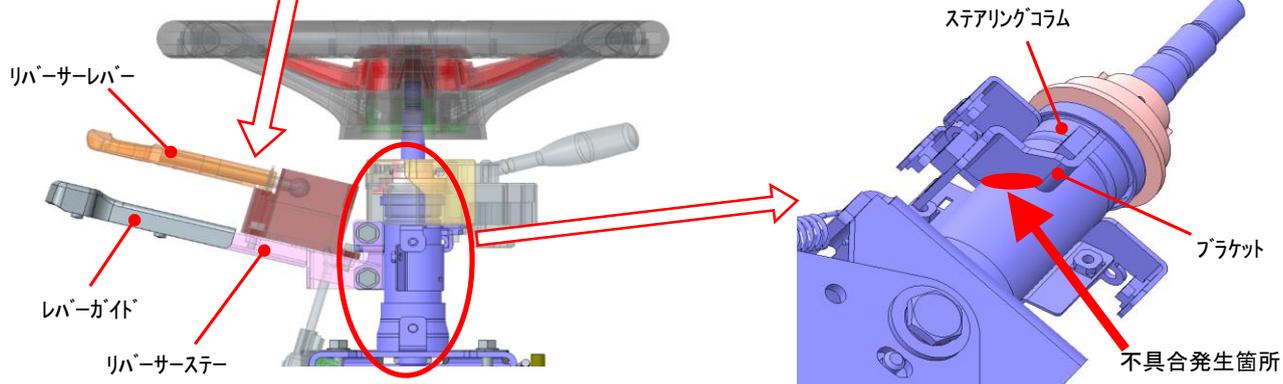

改善前

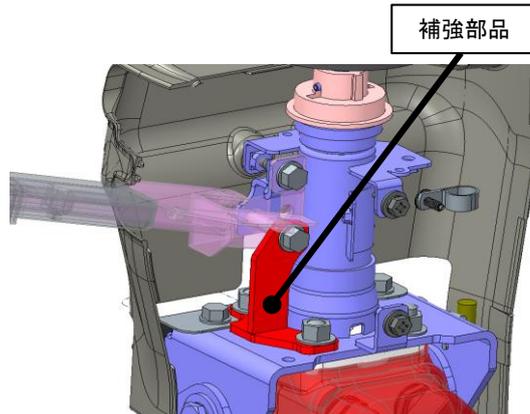

改善後

不具合発生箇所

農耕トラクタのリバーサーレバーのブラケットにおいて、強度が不足しているため、レバーガイドに外力が加わると溶接に亀裂が発生するものがある。そのため、当該ブラケットが破損し、正常に変速操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ブラケットに補強部品を追加する。

 は、追加部品を示す。

識別

補強部品の有無により識別。