

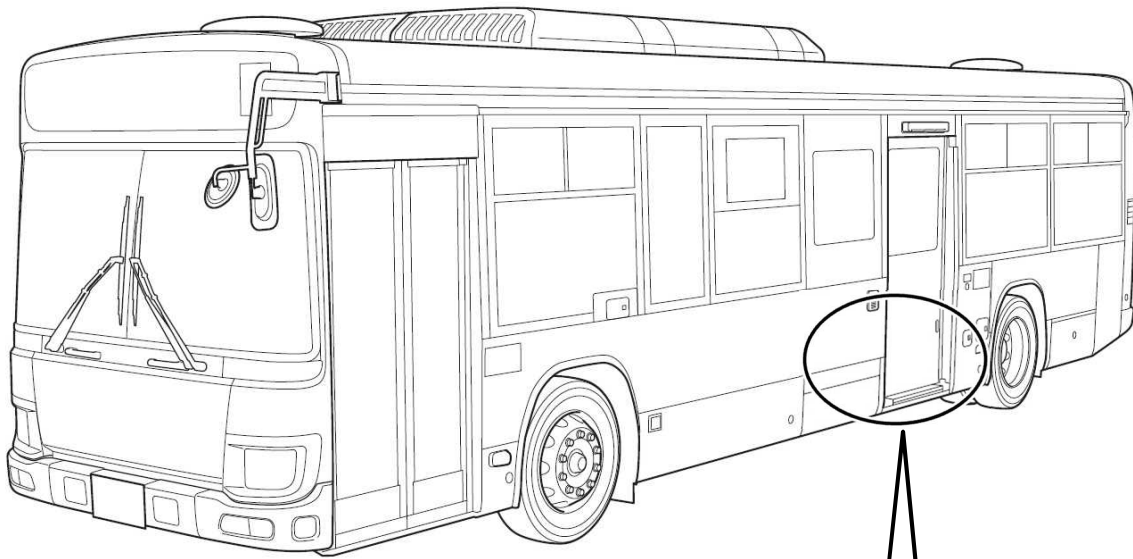


改善箇所説明図

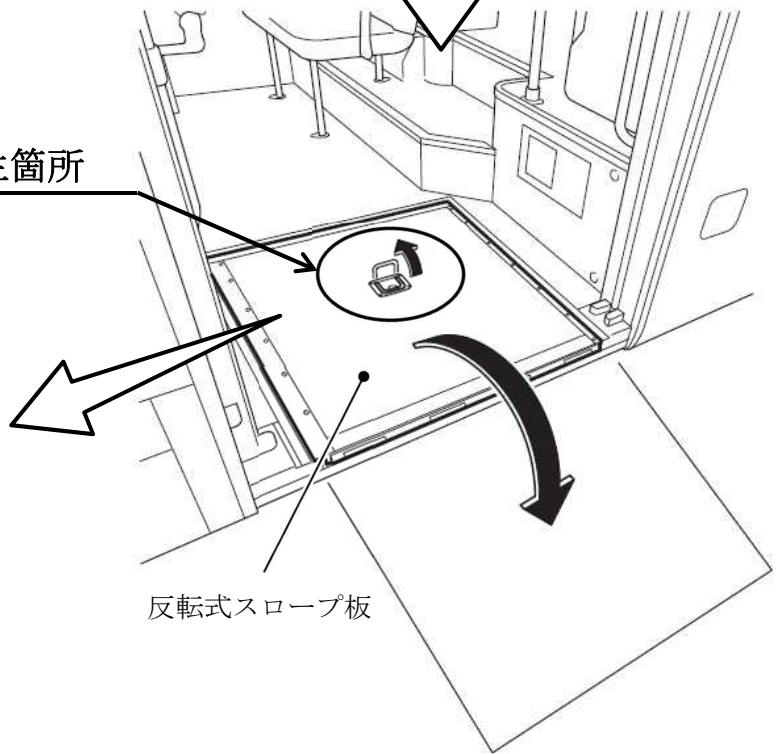

基準不適合発生箇所

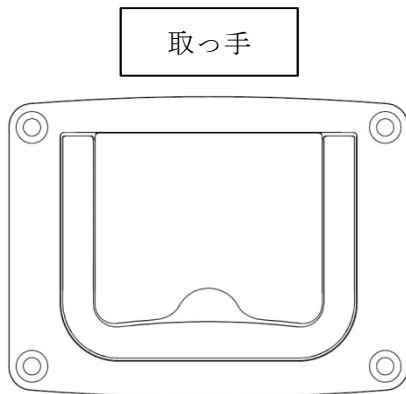

注： は交換する部品を示す。

バスの中扉出入口に設置してある反転式スロープ板において、取っ手の部品寸法が不適切なため、取っ手を操作した際、取っ手が突出するものがある。そのため、乗客が当該取っ手につまずいて転倒するおそれがある。

改善の内容：

全車両、取っ手を良品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、銀色シールを貼付する。