


## 改善箇所説明図

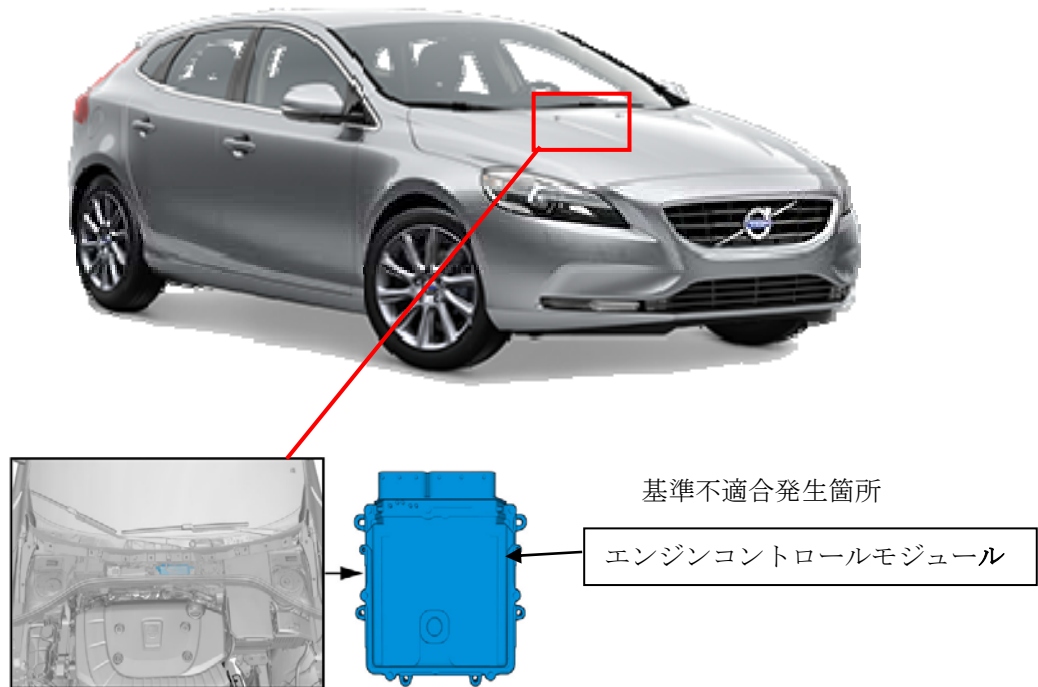

### 基準不適合発生箇所

エンジンコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、酸素センサーに煤が堆積することがある。そのため、酸素センサーの応答時間が長くなり、エンジンの警告灯が点灯して、排出ガスが基準を満足しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

### 識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2841のステッカーを貼付する。

注：  は不具合箇所を示す。