



改善箇所説明図

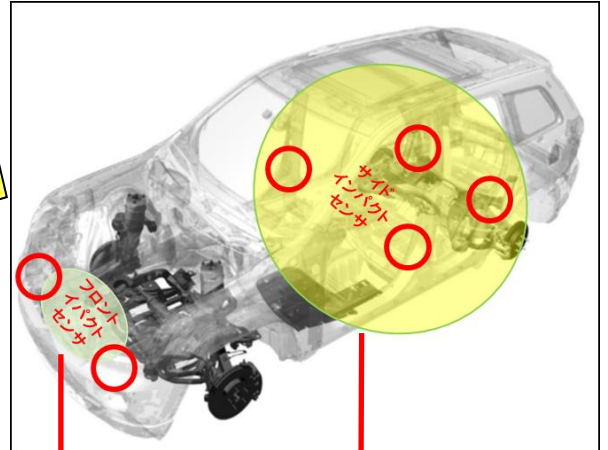

インパクトセンサ

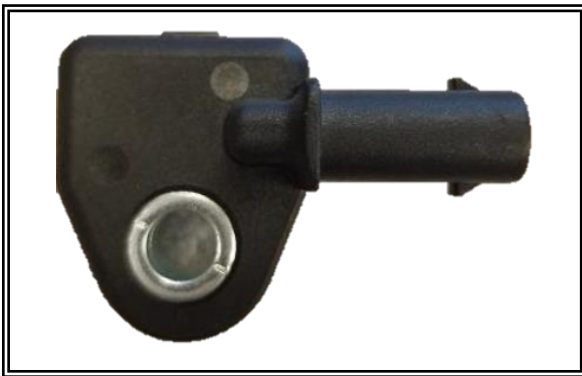


基準不適合発生箇所

乗員保護装置のインパクトセンサにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、内部基盤のはんだ接続強度が不足しているものがある。そのため、使用過程ではんだ部に亀裂が生じ、エアバッグ警告灯が点灯して、最悪の場合、エアバッグ等の乗員保護装置が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、乗員保護装置のインパクトセンサを良品に交換する。

 : 対策部位を示す

識別 : ラジエーターコアサポート前方右側の固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する