


## 改善箇所説明図

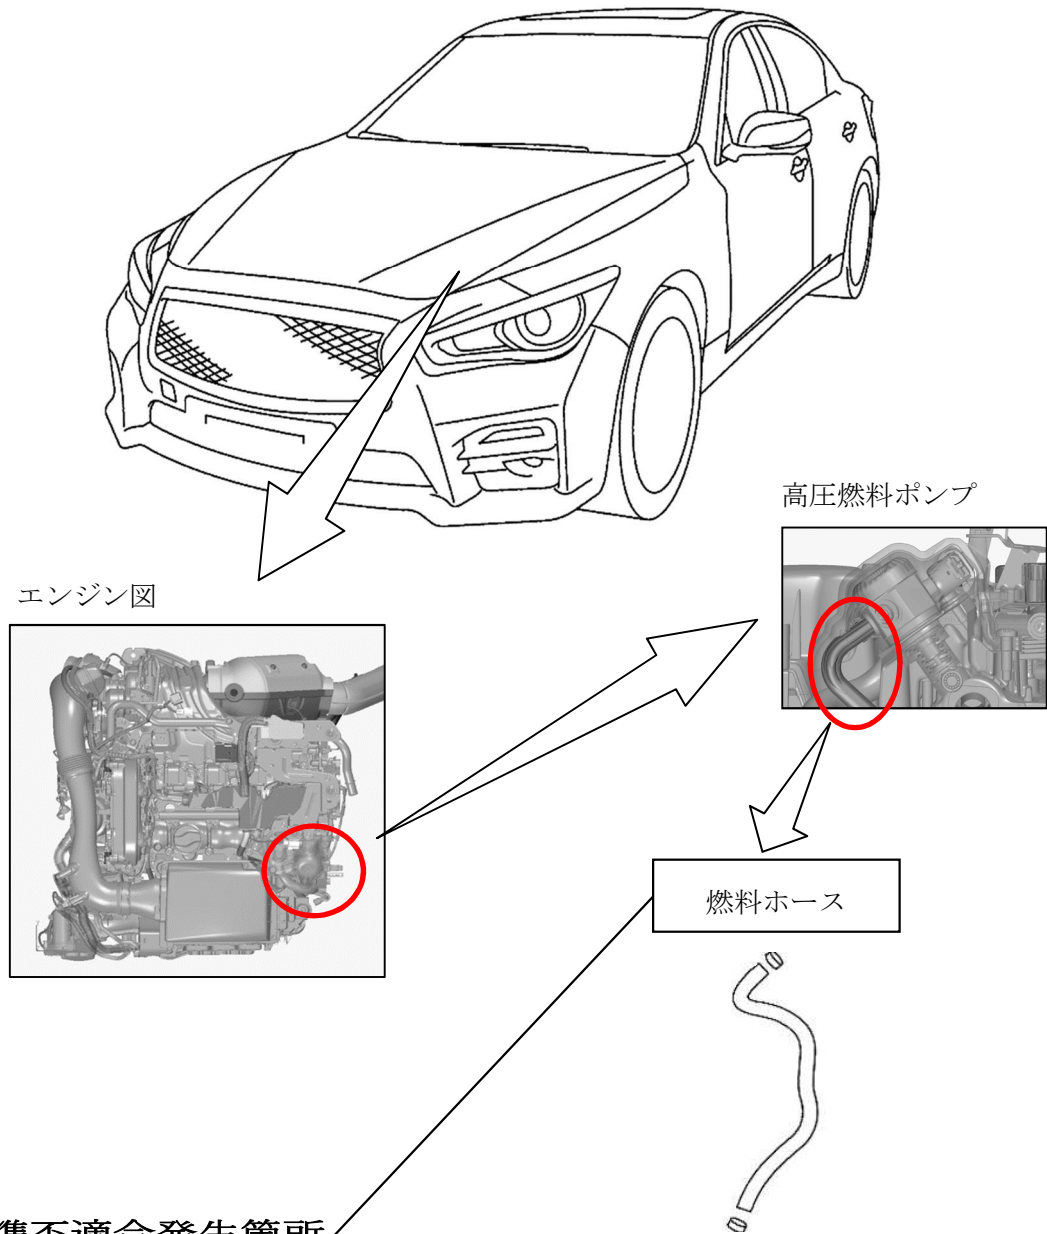

### 基準不適合発生箇所

2. 0Lターボガソリンエンジン搭載車の燃料ホースにおいて、材質が不適切なため、熱等により早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、冷機始動時に高圧燃料ポンプと低圧側燃料ホースとの接続部分から燃料がにじみ出るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該燃料ホースを対策品に交換する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。