
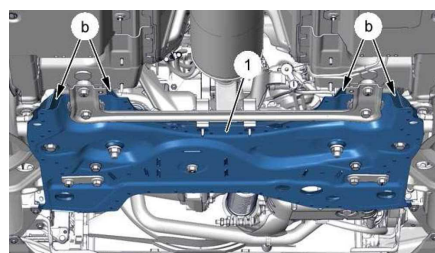


## 改善箇所説明図



フロントサブフレーム

注：  は対策する部品を示す

### 不具合の内容

フロントサブフレームにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、防錆処理が不十分なものがある。そのため、サブフレーム内部に腐食が発生し、当該サブフレームが破損して、最悪の場合、ロアアームが適切に保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、フロントサブフレームを対策品に交換する。

### 識別

車台番号打刻の上段右側に白ペイントを塗る。