


改善箇所説明図

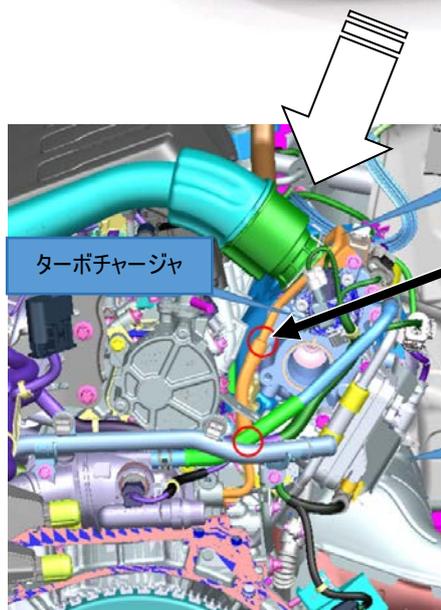

不具合発生箇所

オイル供給ホース

エンジンルーム左側面図

注: は製造日を確認し、該当する場合は良品に交換する部位を示す

ターボチャージャのオイル供給ホースにおいて、製造機器の保守管理が不適切なため、カシメ不良が発生しているものがある。そのため、当該箇所からオイル漏れが発生し、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に付着することで火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、オイル供給ホースの製造日を確認し、該当する場合は当該ホースを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する