


改善箇所説明図

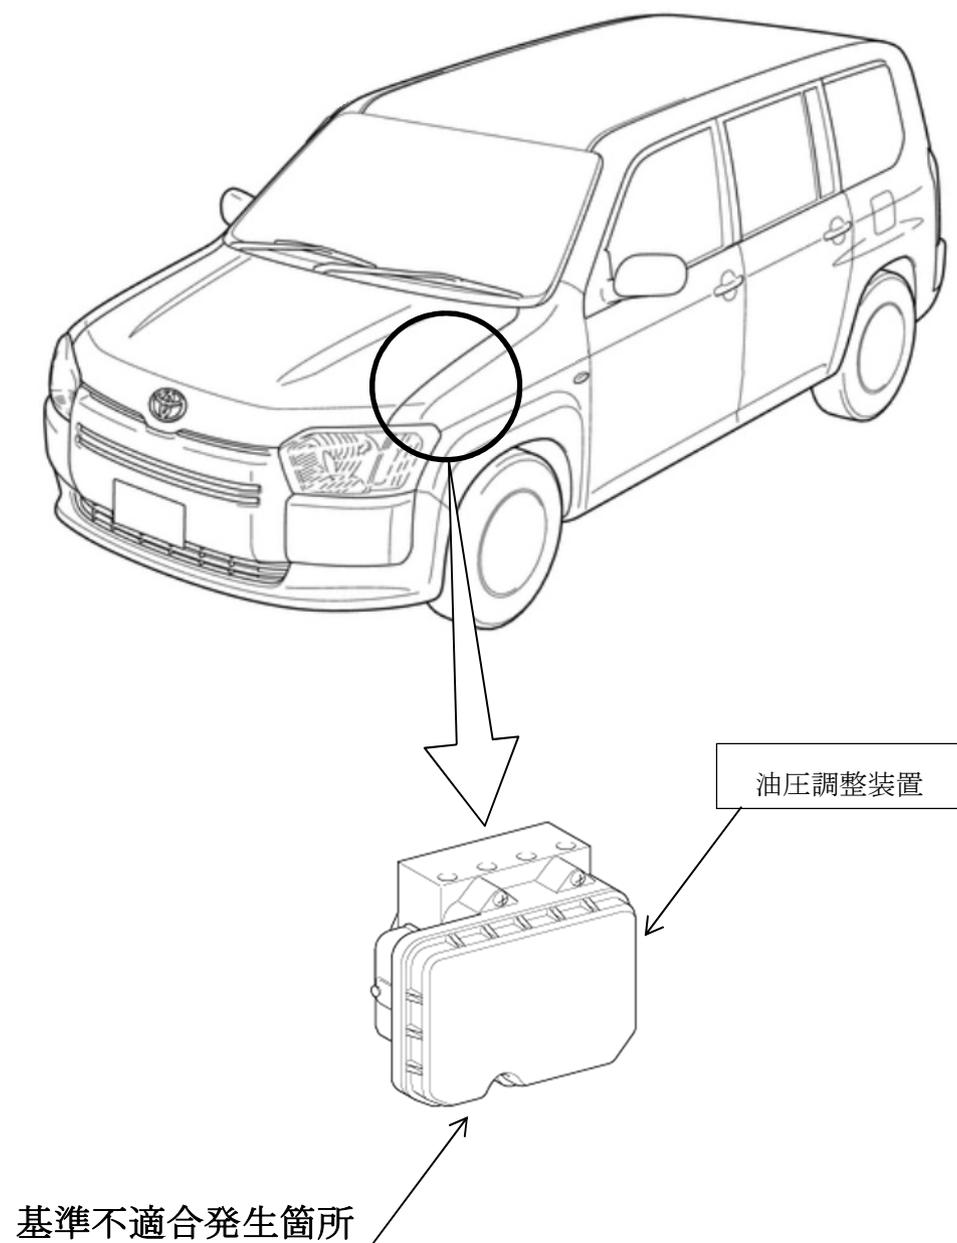

注：□ は交換部品を示す。

アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、製造設備のプログラムが不適切なため、調圧用電磁弁のばらつき補正值が書き込まれていないものがある。そのため、ABS作動時に油圧を適切に調整できず、雪上等で制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSの油圧調整装置を良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。