


改善箇所説明図

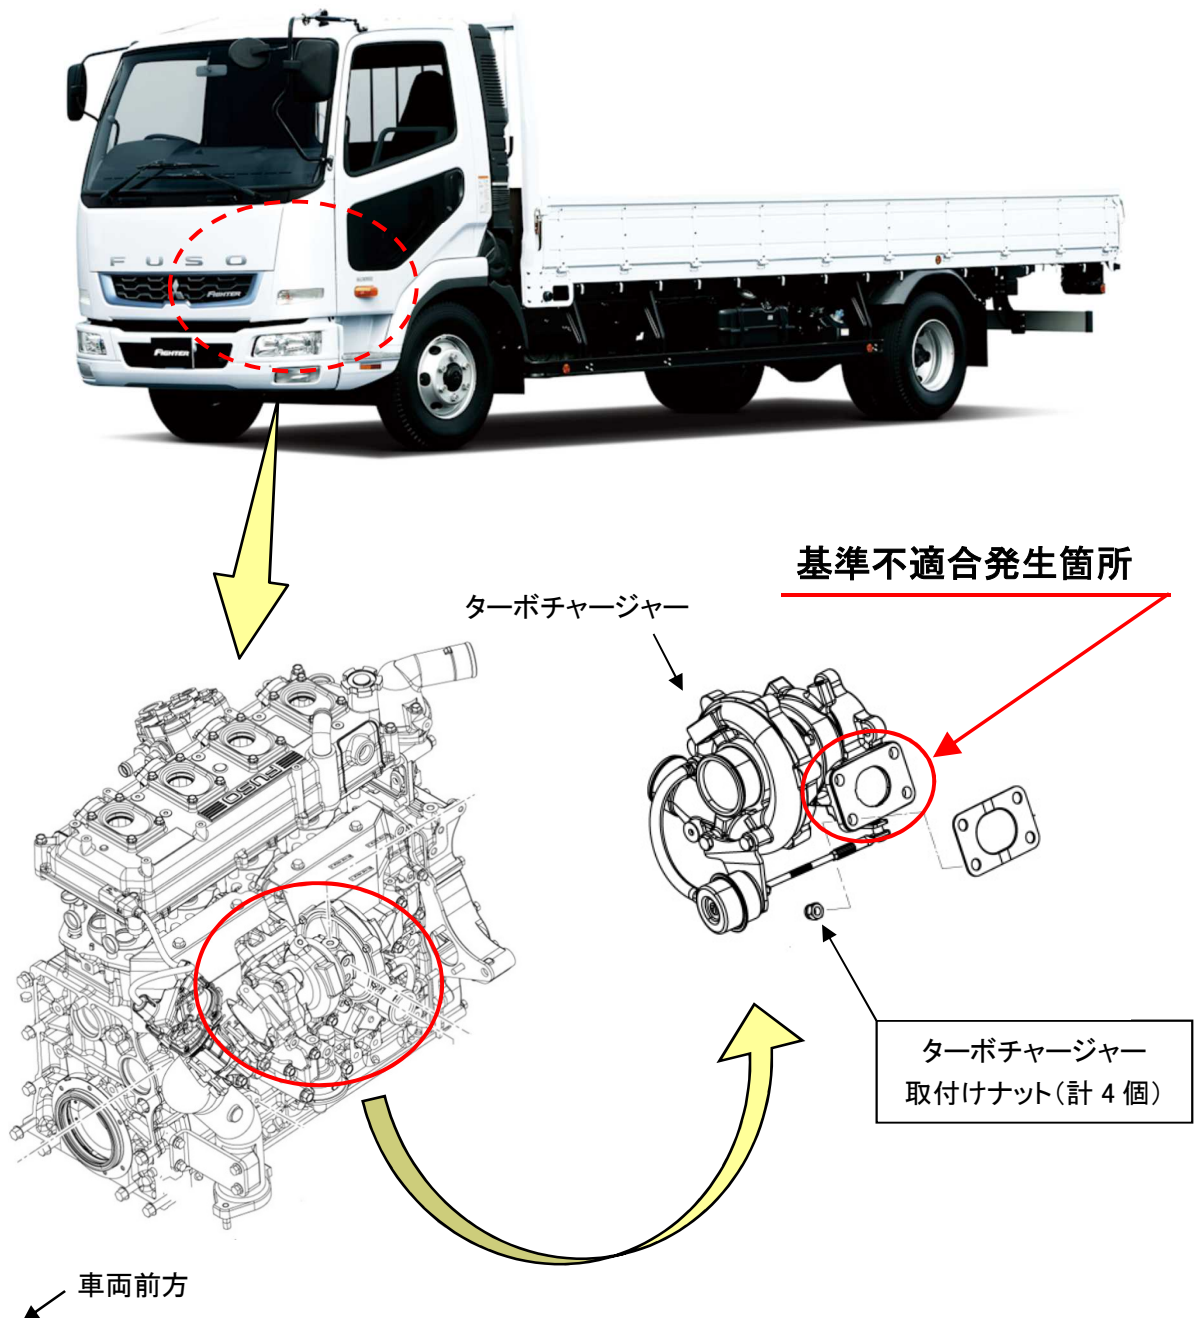

4V20型エンジンを搭載した中型トラックにおいて、ターボチャージャー取付けナットの締付け作業が不適切なため、当該ナットが正規トルクで締付けられていないものがある。そのため、ターボチャージャー取付部から排気ガスが漏れ、異音が生じるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ターボチャージャー取付けナットを正規トルクで締付ける。

注：□ は正規トルクで締付ける部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT173」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。