


# 改善箇所説明図

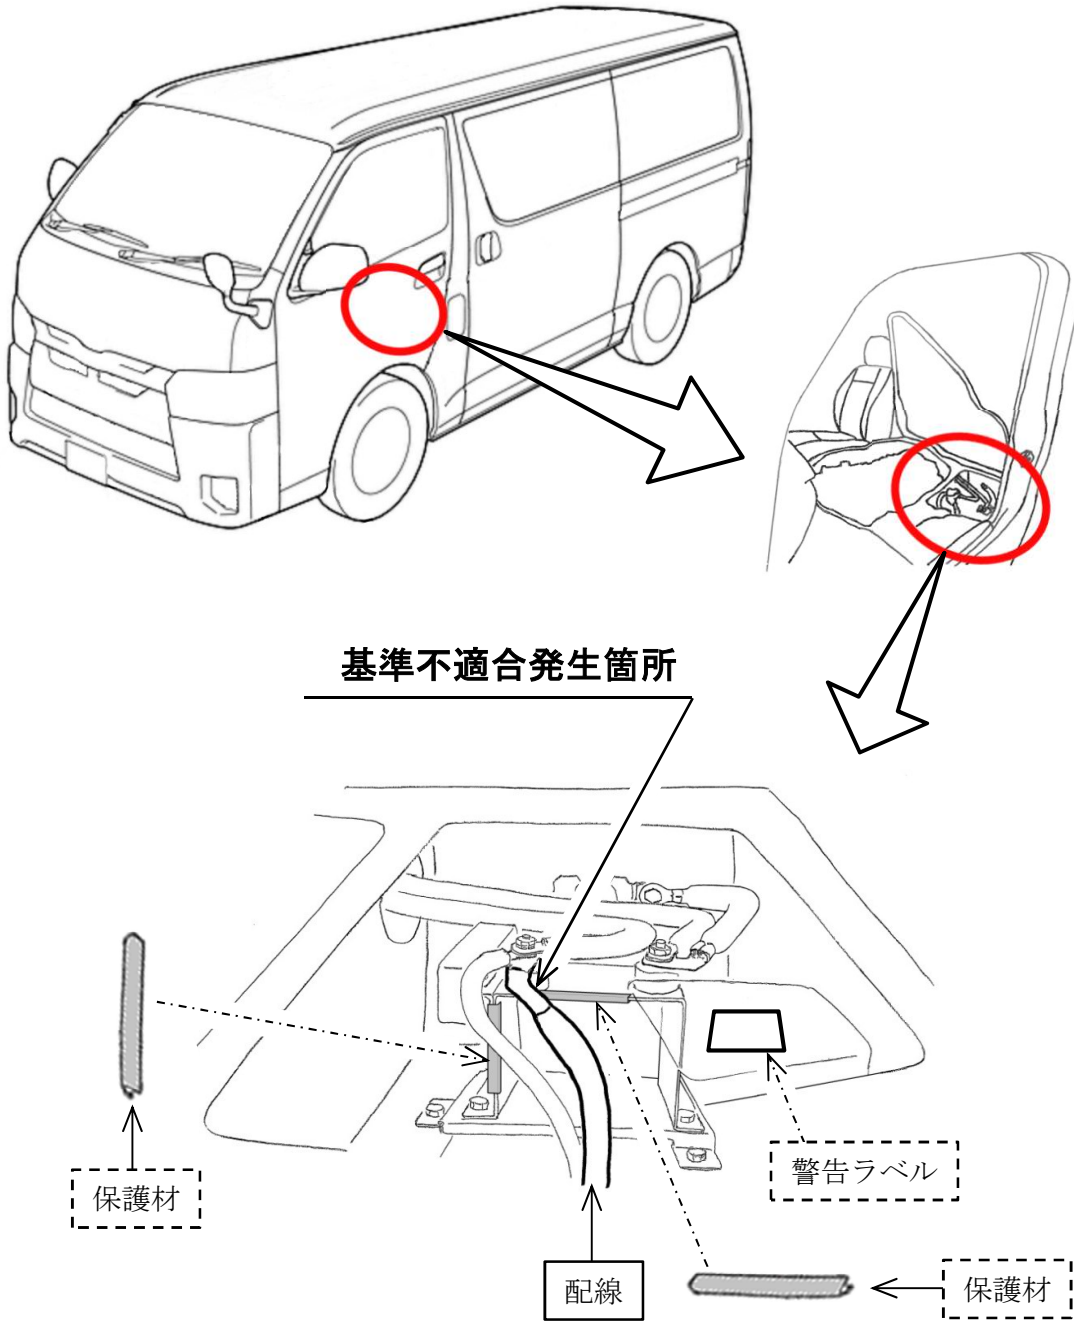

注：□ は修正部品を  
□ は追加部品を示す。

大型バッテリーを搭載した架装車両において、エンジンルーム内の電気配線組付指示が不適切なため、当該配線の端子が周辺部品と十分な間隙が確保されていないものがある。そのため、使用過程で当該配線の端子が周辺部品と接触し、最悪の場合、短絡して、バッテリーが上がり、走行不能になるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該配線とブラケットの間隔を点検し、不足しているものは締付け角度を修正する。また、当該配線に損傷があるものは新品に交換する。なお、予防的措置として、全車両、保護材及び警告ラベルを追加する。