



改善箇所説明図①

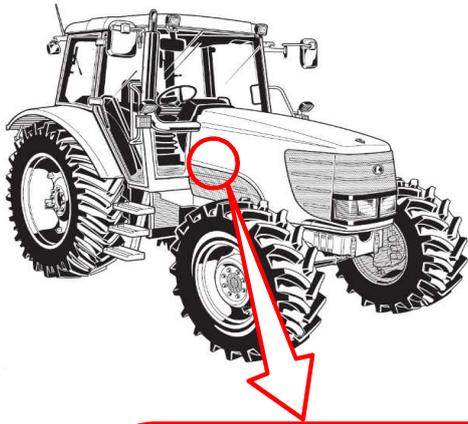


電気配線
(エンジンハーネス)

変更前

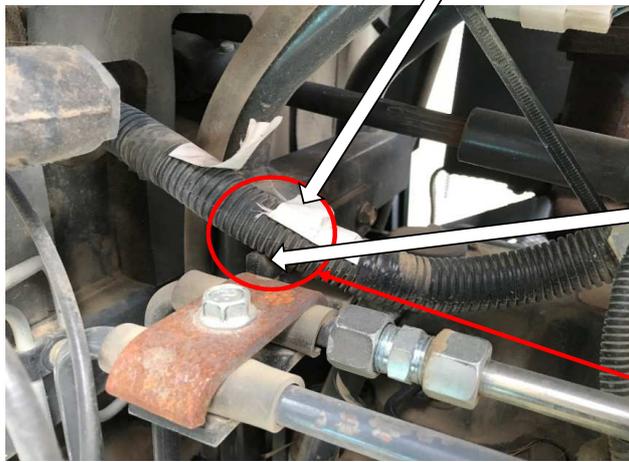

油圧配管固定用
ステーのエッジ部

基準不適合発生箇所

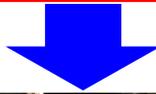

変更後



クランプ

ステー

注: は点検し交換する部品を示す。
注: は追加部品を示す。

農耕用トラクタにおいて、電気配線の取り回しが不適切なため、電気配線と油圧配管固定用ステーのエッジ部が接触しているものがある。そのため、走行振動等により、当該電気配線の被覆が摩耗し短絡して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、電気配線固定用のステー及びクランプを追加する。また、電気配線に損傷が見られるものは、電気配線を新品に交換する。

改善後の識別:改善実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。