


改善箇所説明図

不具合発生箇所

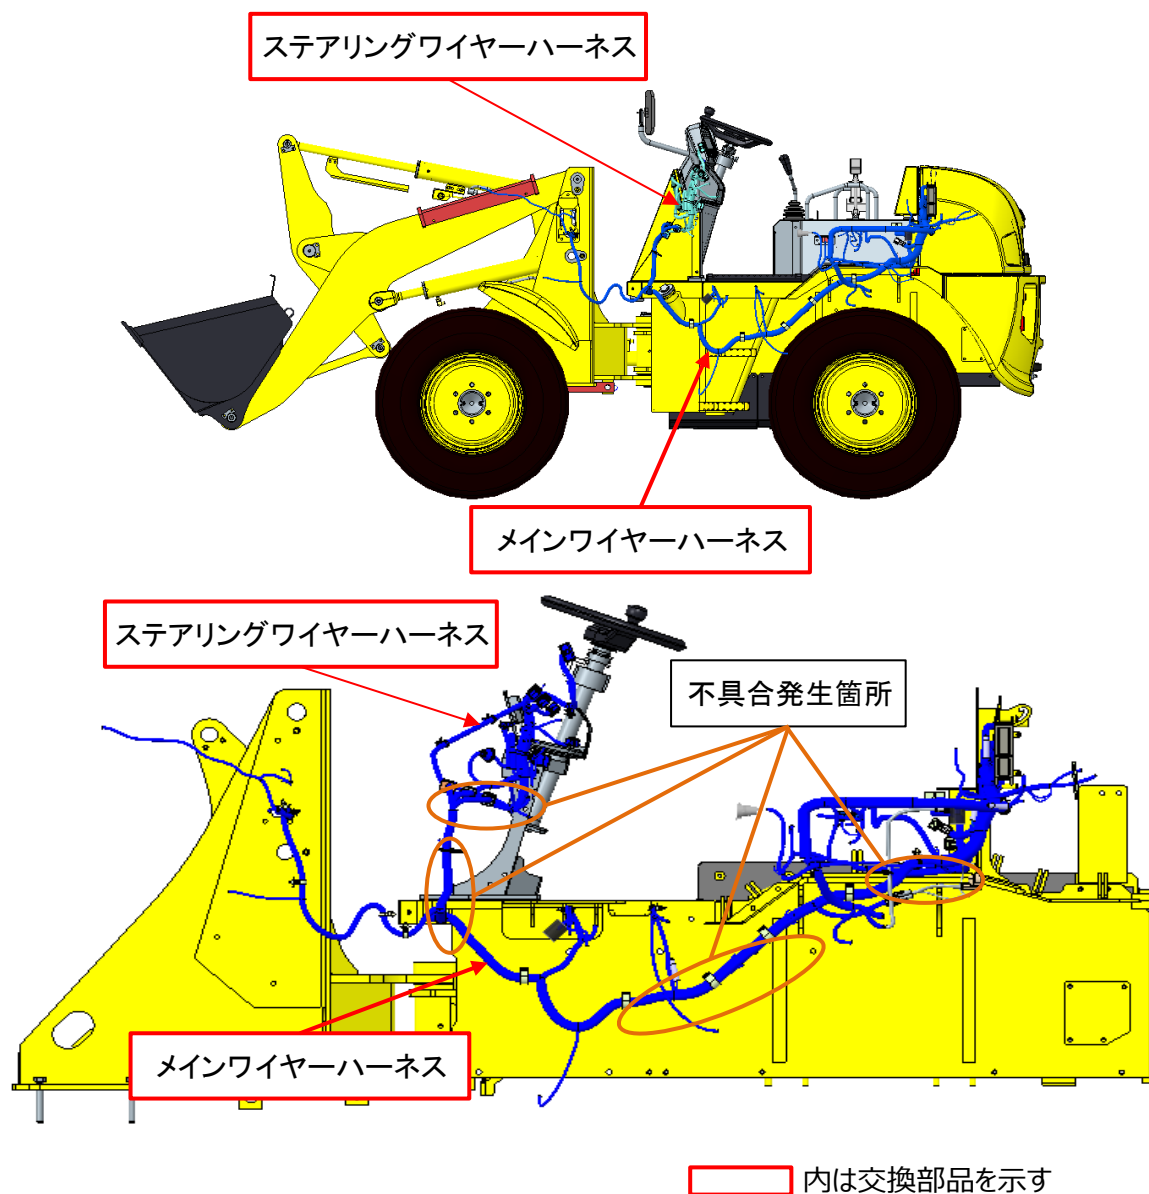

不具合の内容

ショベルローダのワイヤーハーネスにおいて、止水処理が不適切なため、ジョイント部から水が浸入するものがある。そのため、防水コネクタ内部が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、通電しなくなり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイヤーハーネスを対策品に交換する。

識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカー No. 4672 を貼り付ける。