


# 改善箇所説明図

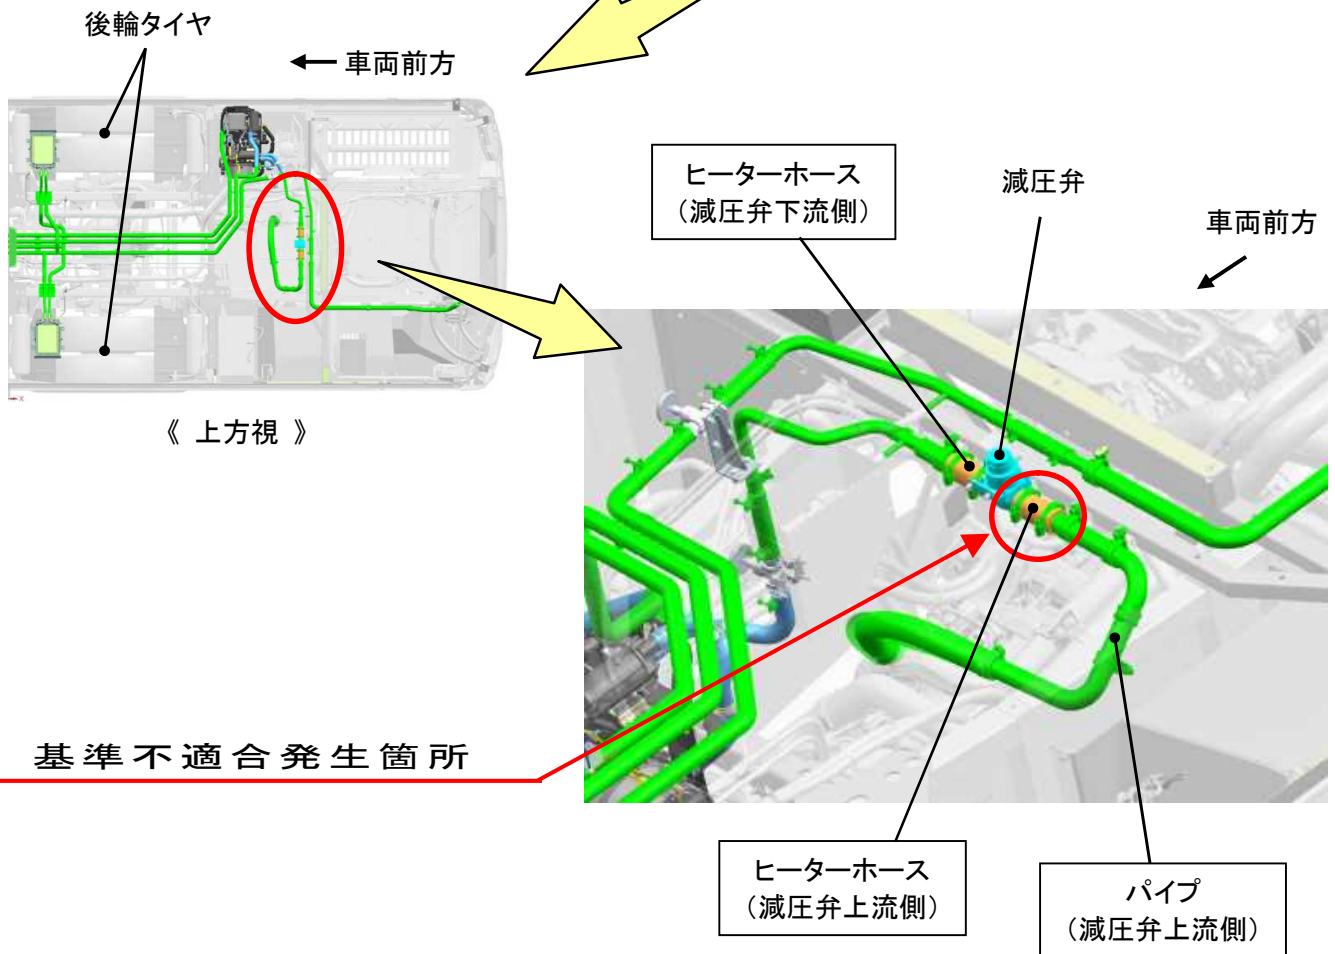

大型観光バスにおいて、ヒーターホースの耐久性が不足しているため、早期にヒーターホースが破損するものがある。そのため、冷却水が漏れ、そのまま走行を続けるとオーバーヒートに至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、減圧弁に接続されるヒーターホースと上流側のパイプを、対策品に交換する。

注 :  は交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB208」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。