


# 改善箇所説明図

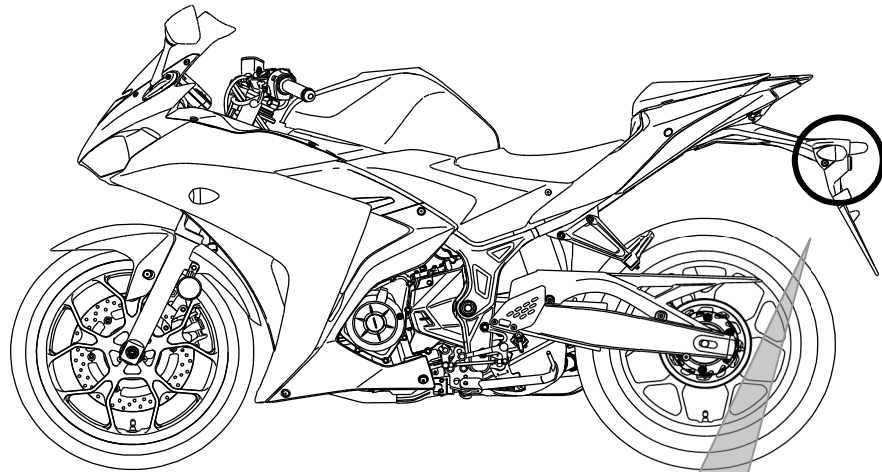

【車両斜め後方から見た状態】

後部反射器

反射鏡



基準不適合発生箇所

後部反射器において、反射鏡を成型する金型の管理が不適切なため、反射鏡面に凹凸ができて  
いるものがある。そのため、反射光が散乱して保安基準第38条（後部反射器の基準）に適合し  
ないおそれがある。

改善の内容：全車両、後部反射器を良品に交換する。

識別： YZF-R3A, YZF-R25, YZF-R25A, MT250, MT-25A, MT320, MT-03A

車両進行方向右側の下側後方エンジンマウントボルト付近に白ペイントを塗布する。

NMAX125, NMAX150, XMAX250

車両進行方向左側のメインスタンドの車体取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。