


改善箇所説明図

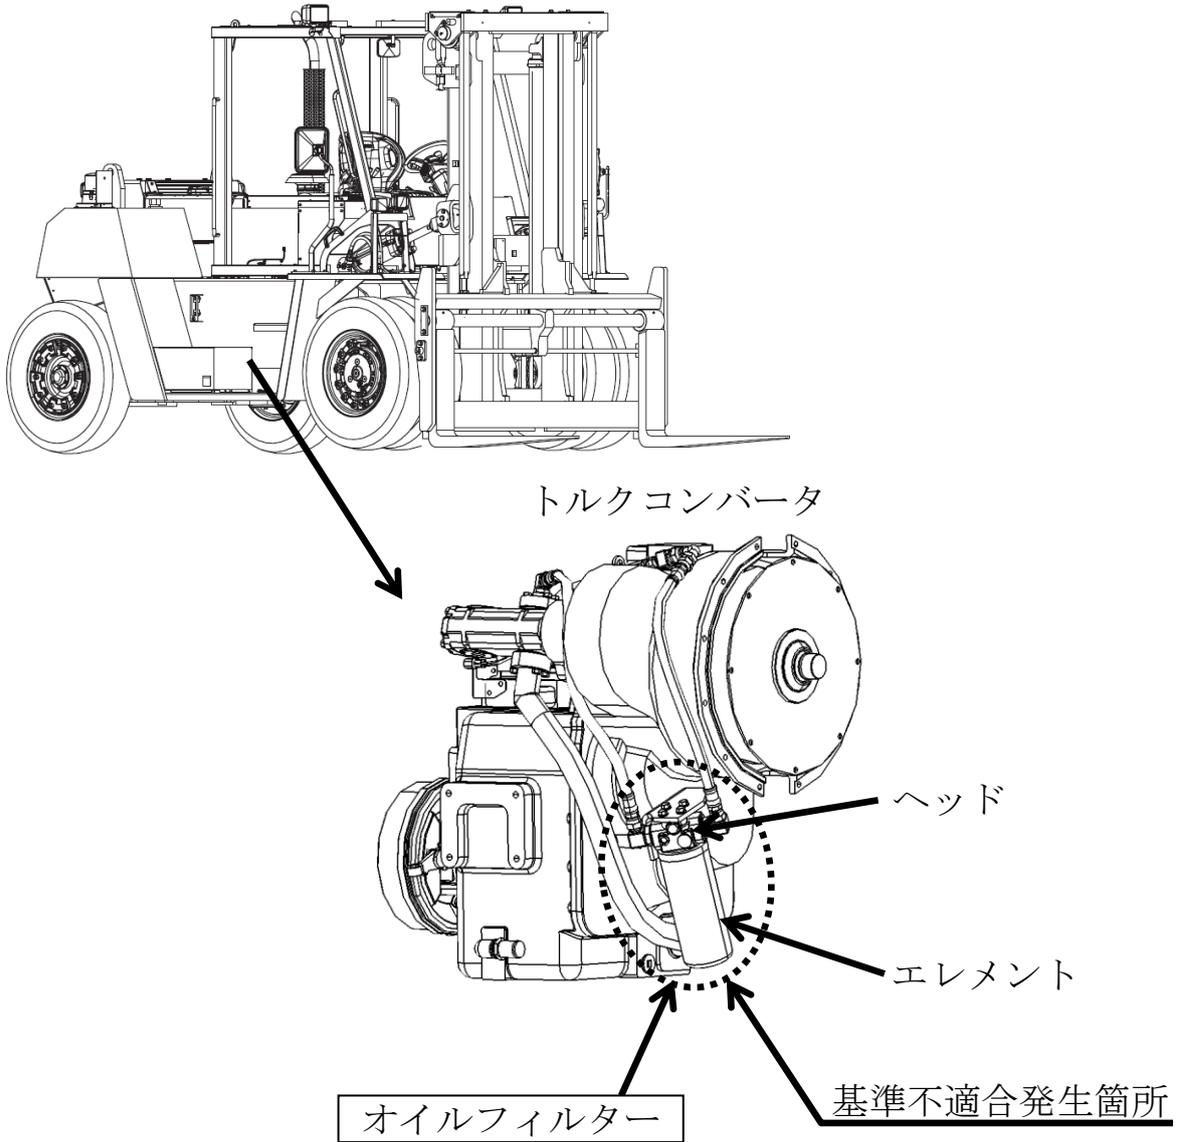

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトの動力伝達装置において、トルクコンバータに搭載しているオイルフィルターの選定が不適切なため、車両の振動により、オイルフィルターのエレメント取付け部のネジが破損し、オイル漏れに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、トルクコンバータ用のオイルフィルターを対策品に交換する。

識別：エレメントに印字している型式が異なる。

従来品



対策品

