


改善箇所説明図

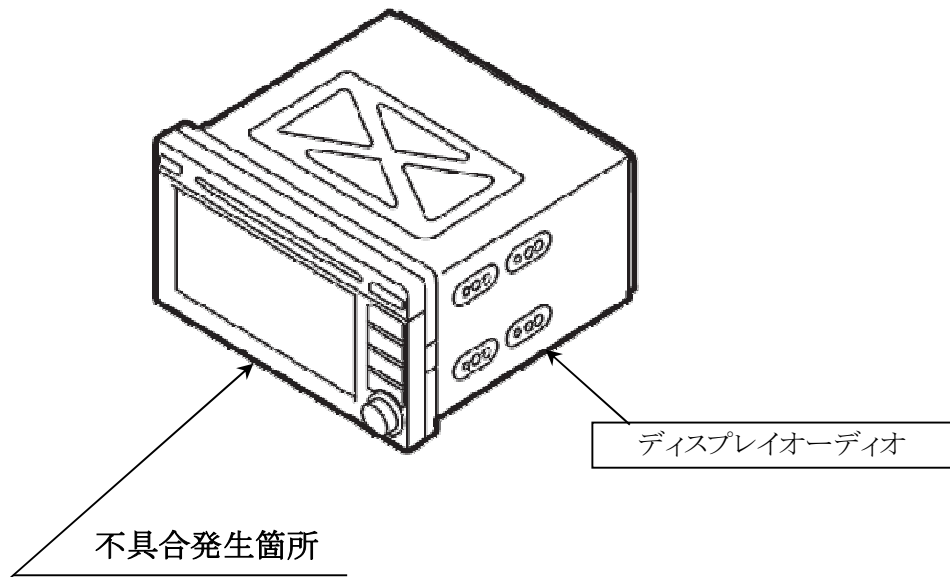

後付け用品として販売したディスプレイオーディオの通信制御プログラムが不適切なため、車両の各種ユニットを制御するコントロールモジュールの通信プログラムを停止させることがある。そのため、コントロールモジュールと各種ユニット間の通信ができなくなり、エンジンを停止した際、テールゲートが解錠できなくなる。その後、始動時に各種警告灯が点灯し、前照灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

対象の製品が装着されている車両について、対策品のディスプレイオーディオに交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：対策品のモデル名は、WX-211Cである。