
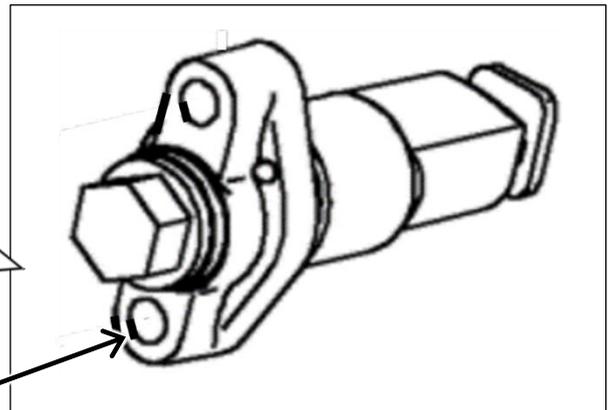


改善箇所説明図

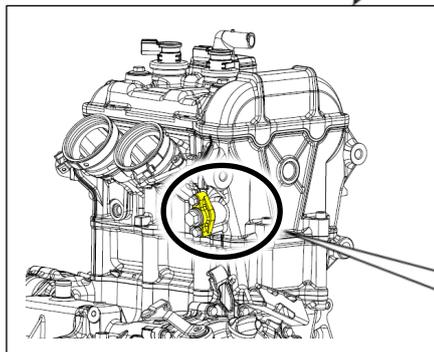

基準不適合発生箇所

カムシャフトチェーンテンショナ

原動機において、カムシャフトチェーンの張力を調整するテンショナの製造管理が不適切なため強度が不足しているものがある。そのため、テンショナが早期に破損し、適切な張力が維持できずエンジンから異音が発生し、最悪の場合、カムシャフトチェーンタイミングがずれ、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、カムシャフトチェーンテンショナを良品と交換する。

注：  は、交換する部品を示す。

識別：改善済車両には、カムシャフトチェーンテンショナ本体に白色ペイントを塗布する。