
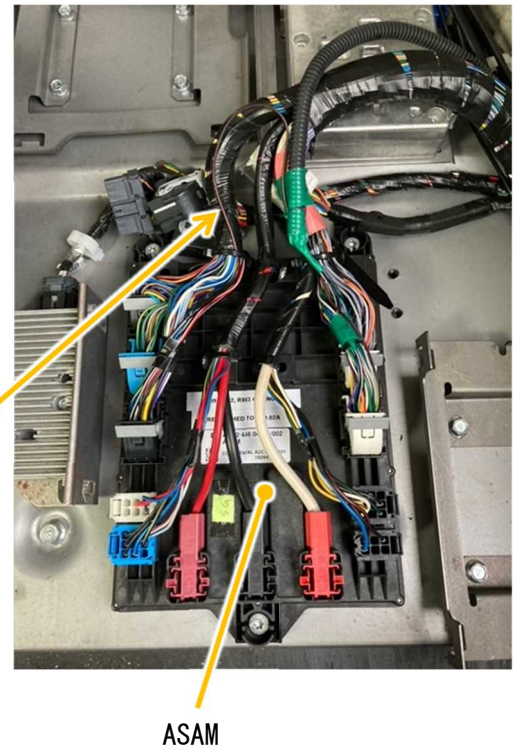


改善箇所説明図

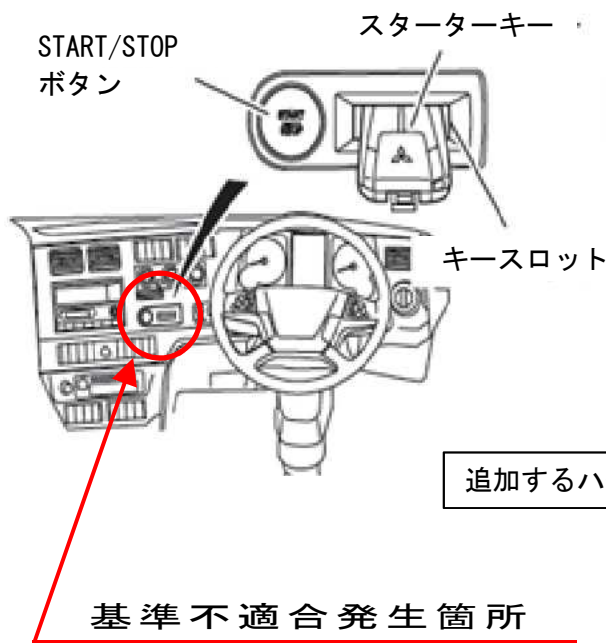

機械式自動変速機の大型トラックにおいて、イグニッションスイッチが不適切なため、イグニッション OFF 信号が発信される場合がある。そのため、突然エンジンが停止し、ライトスイッチをオート位置で使用していた場合は前照灯が消灯する等の不具合が生じるおそれがある。

改善措置の内容

原因の究明に時間を要するため、全車両、暫定措置として座席後ろの配線にハーネスを追加すると共に、スターターキーの確実な挿入についての注意事項をユーザに周知する。

なお、対策が決定次第、恒久対策を実施する。

注 : は追加する部品を示す。

識別 : 追加するハーネスの有無で作業の実施状況を容易に確認できるため、識別シールの貼付けは行わない。