


## 改善箇所説明図

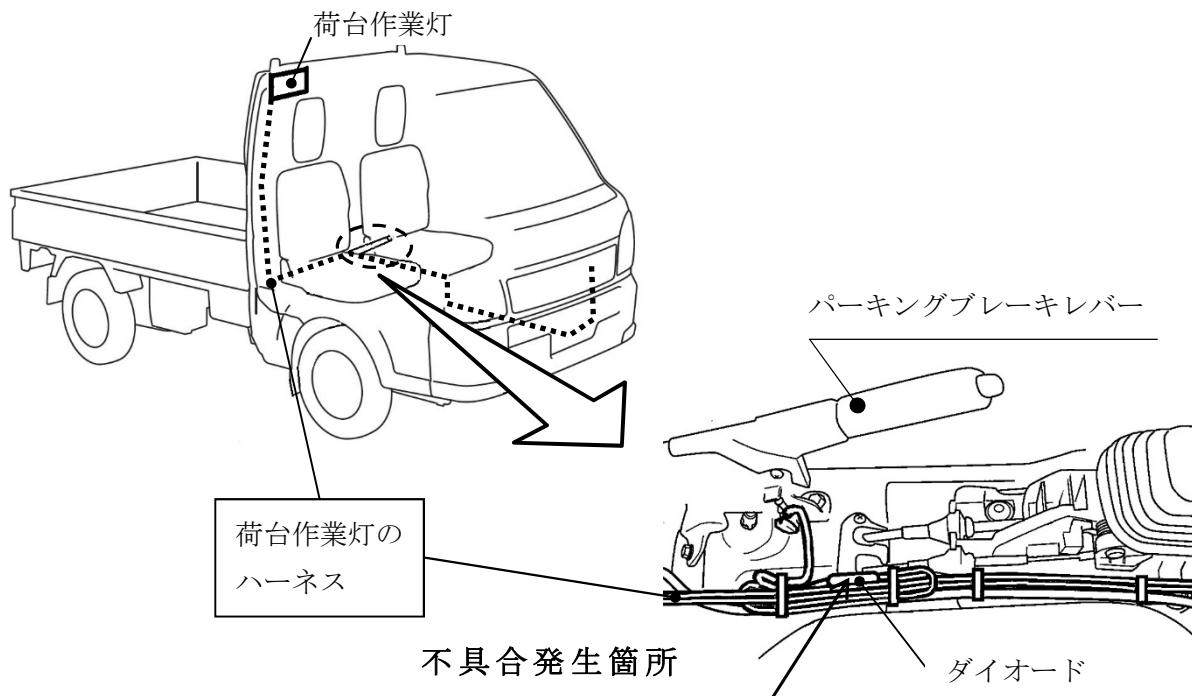

後付け用品として販売した荷台作業灯のハーネスにおいて、製造管理が不適切なためハーネス内のダイオードが逆向きに接続されたものがある。そのため当該ハーネスを車両に取付け、パーキングブレーキレバーを作動させた際にメーターパネル内のブレーキ警告灯が点灯しない。

### 改善の内容

後付け用品の荷台作業灯のハーネスを良品に交換する。

注：  は交換する部品を示す。