


# 改善箇所説明図

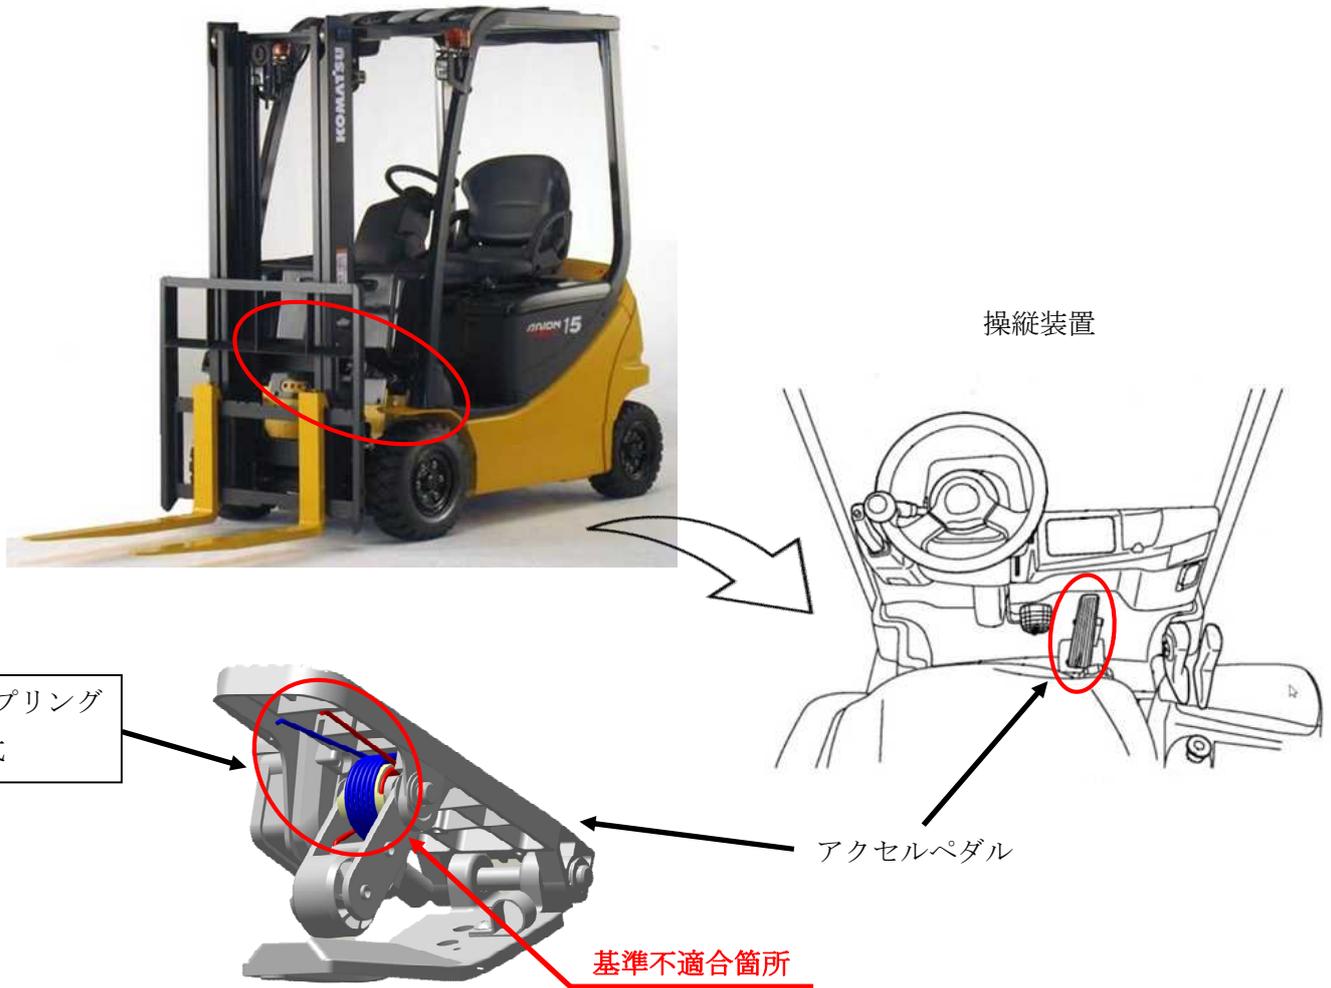

注：□ は、交換部品を示す

フォーク・リフトのアクセルペダルに備えられている、アクセルリターンスプリングにおいて、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが全開のまま戻らないおそれがある。その場合、ブレーキにより停車は可能。また、キーOFF 後の走行は不能となる。

## 改善措置の内容

対象車両のリターンスプリング一式を暫定対策として新品に交換する。なお恒久対策が決定次第、速やかに恒久対策を実施する。

識別：アクセルペダルに水色のペイントを塗布する。

