



改善箇所説明図

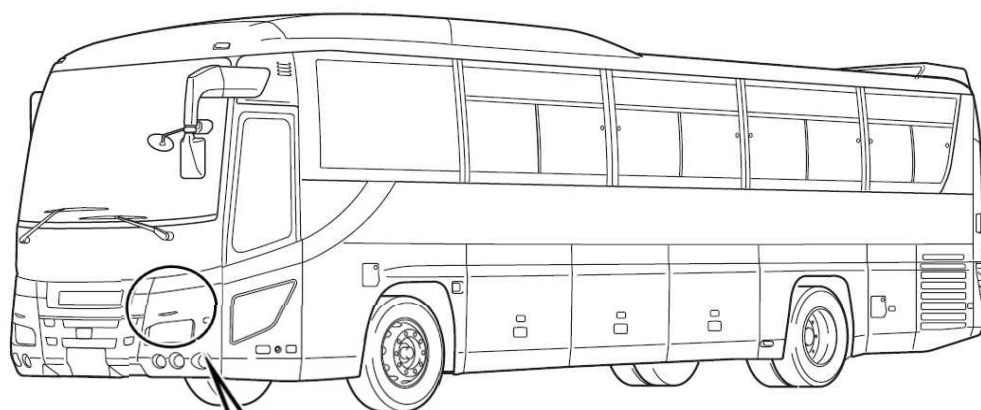

運転支援 ECU

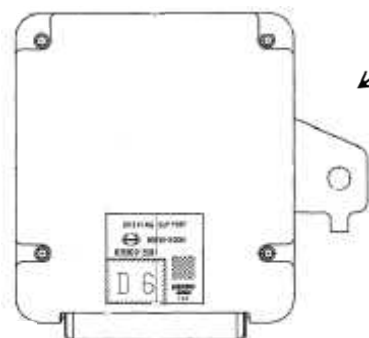


不具合発生箇所

運転支援装置において、運転支援 ECU の前方障害物衝突被害軽減用制御プログラムが不適切なため、高速道路トンネル内の照明を前方移動物と認識することがある。そのため障害物との接近を知らせる警告音が鳴り、一瞬ブレーキが作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転支援制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左中央に、
識別ペイント（白色）を塗布する。

注：  は措置する部品を示す。