



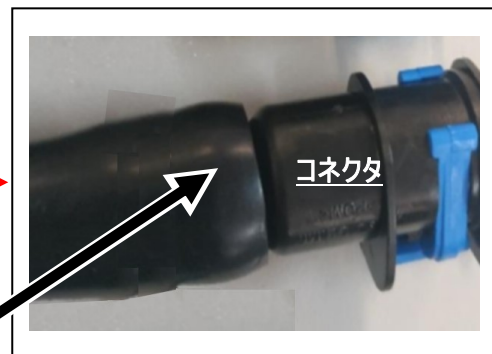
改善箇所説明図



エンジンルーム内

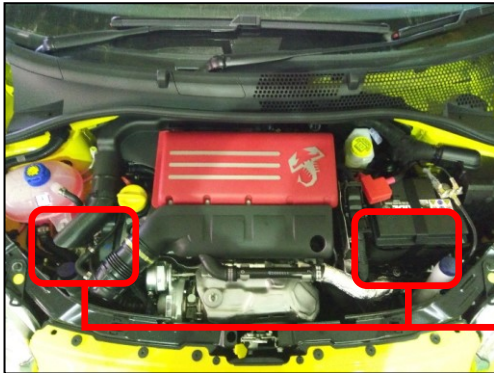

注:  は対策部位を示す



基準不適合部位

ヘッドライトウォッシャーゴムホース

ヘッドライトウォッシャーゴムホースにおいて、製造管理が不適切なため、ゴムホースの接続部の強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ゴムホースの強度が低下することにより、保持力が保てなくなり、当該接続部からヘッドライトウォッシャー液が漏れ、最悪の場合、接続部からホースが抜けることで、ヘッドライトウォッシャー液が噴射できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヘッドライトウォッシャーゴムホースの接続部に、固定バンドを装着する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する