


改善箇所説明図

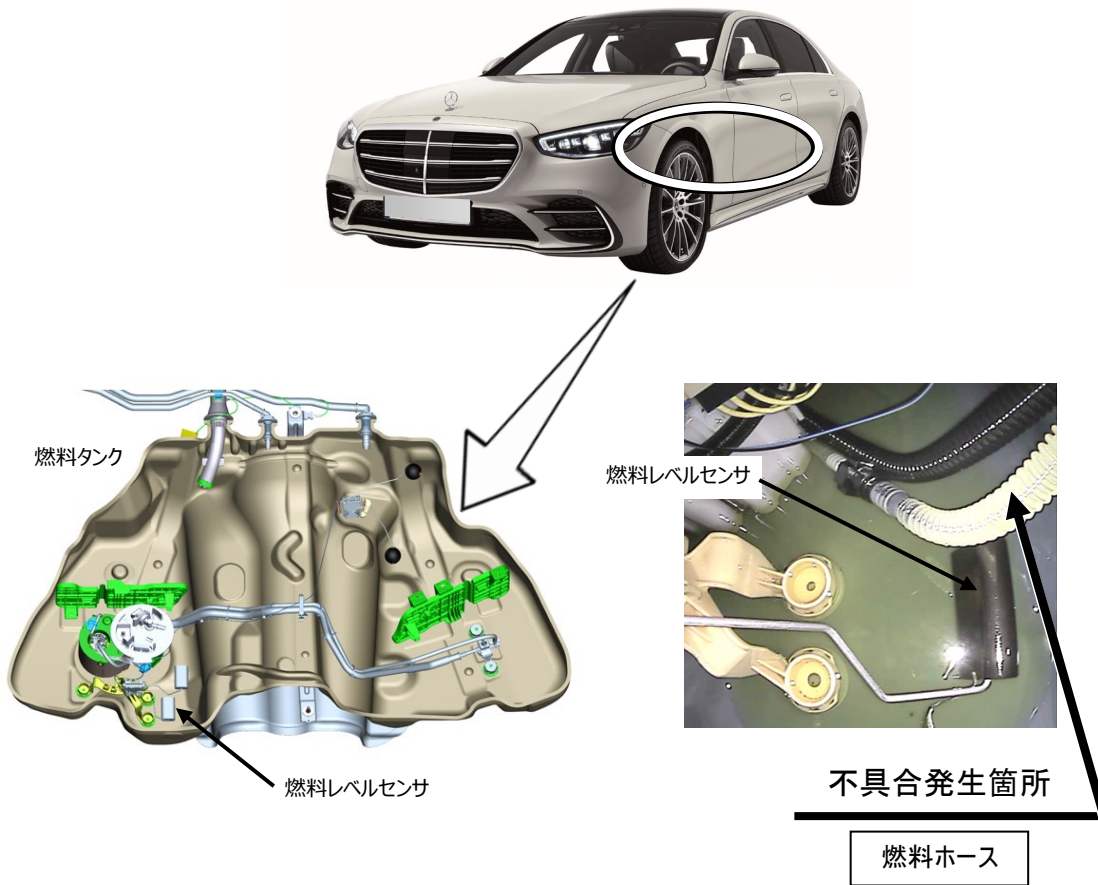

注: は修正して固定する部位を示す

燃料タンク内にある燃料ホースにおいて、レイアウトが不適切なため、燃料レベルセンサに干渉するものがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の表示が一致せず、燃料が多く表示されてそのままの状態で行き続けると、最悪の場合、燃料切れにより走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ホースの配索を修正して固定する。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する