
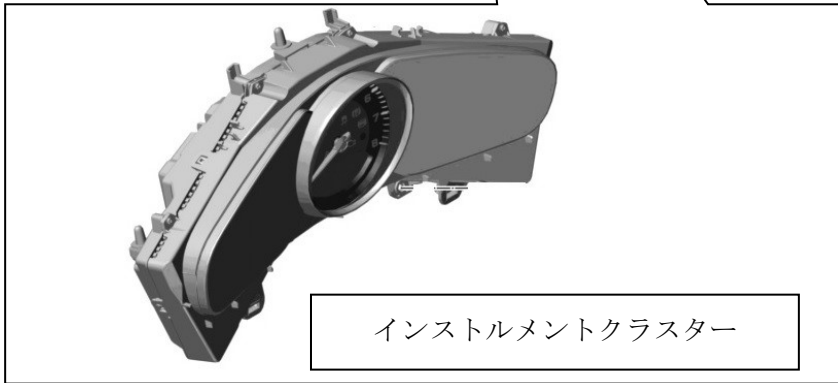


改善箇所説明図

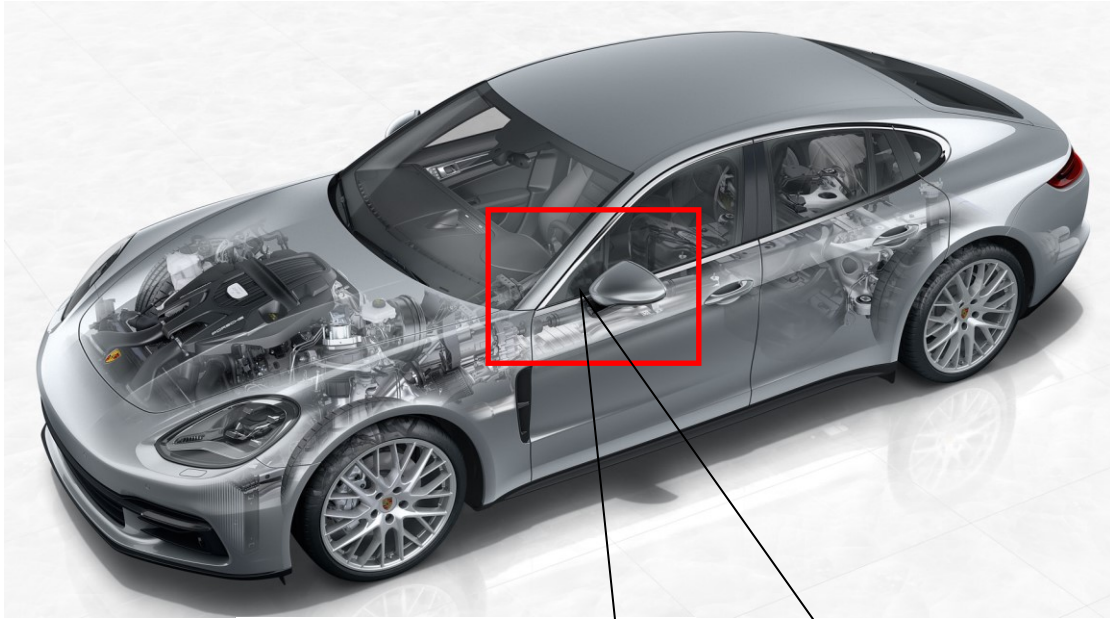

基準不適合発生箇所

横滑り防止機能警告装置において、インストルメントクラスターの制御プログラムが不適切なため、点灯機能点検時に警告灯が点灯しない。そのため、作動不良と誤認されるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インストルメントクラスターの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻1桁目の下に黄色ペイントを塗布する。

注： □はプログラムの書き換え箇所を示す