


改善箇所説明図

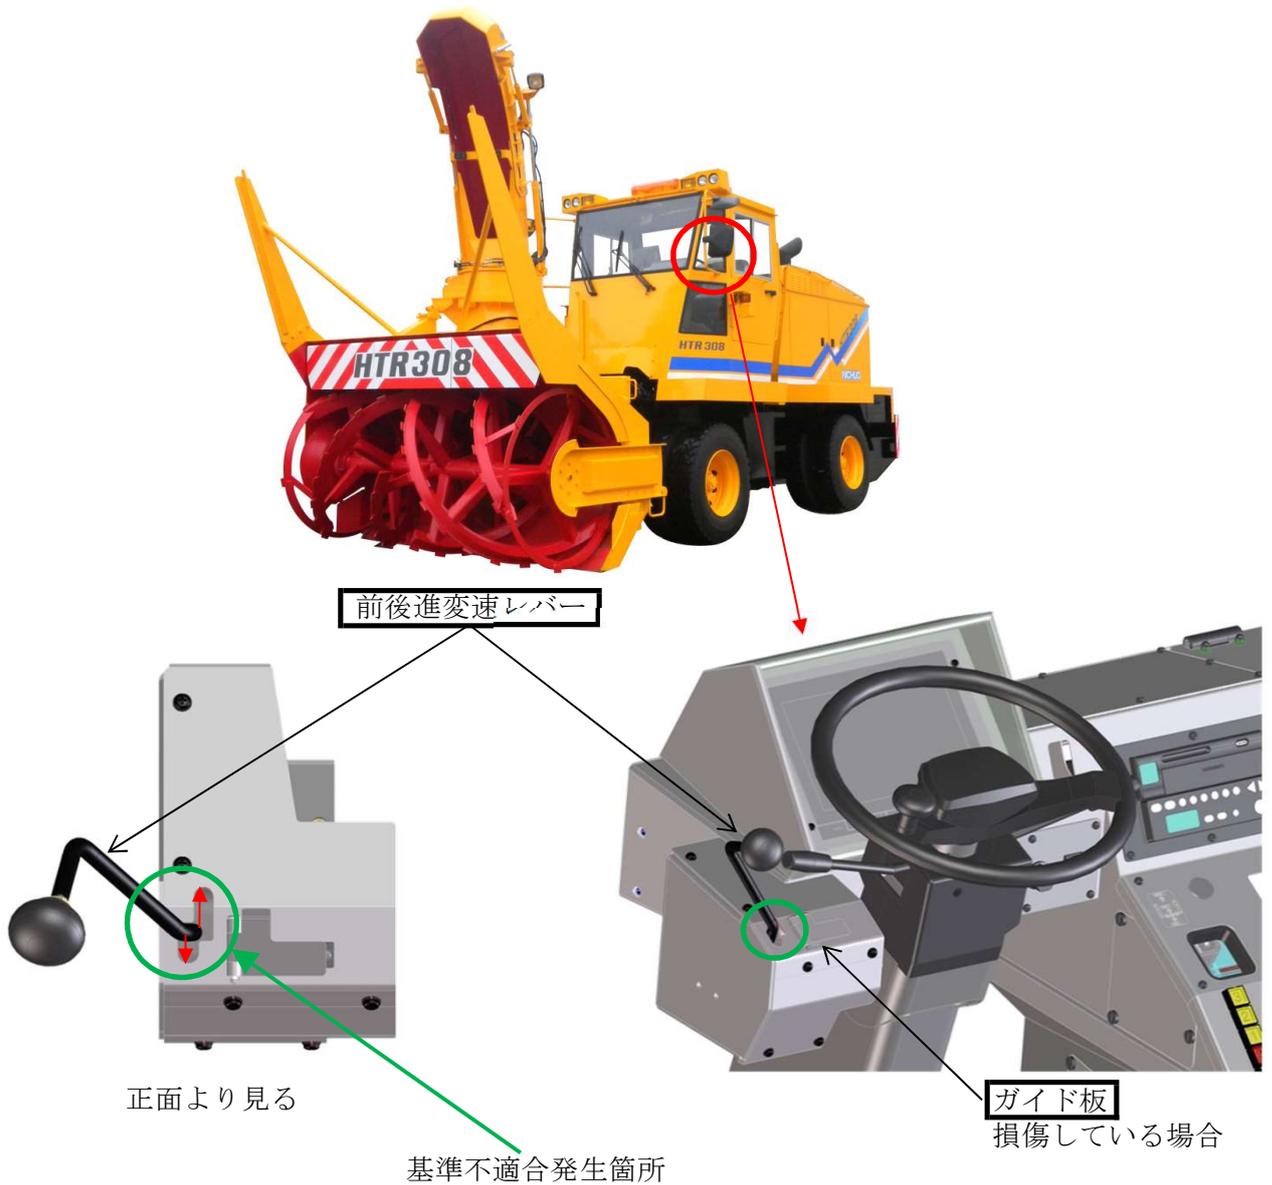

基準不適合発生箇所

ロータリ除雪車の操縦装置において、前後進変速レバーの強度が不適切なため、そのまま使用を続けると、接触部が摩耗し、最悪の場合、前後進変速レバーが折損し、前後進操作が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前後進変速レバーを対策品に交換する。
なお、ガイド板を点検し、損傷している場合は新品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車は、レバーガイド板に白ペイントを塗布する。

白ペイント

