



改善箇所説明図

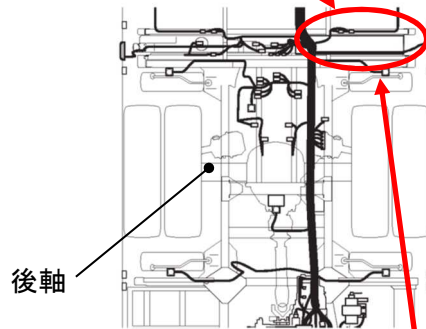

基準不適合発生箇所

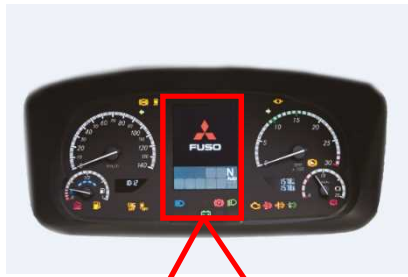



車両前方

後軸


《 上方視 》

電装品制御 ECU

車両上方

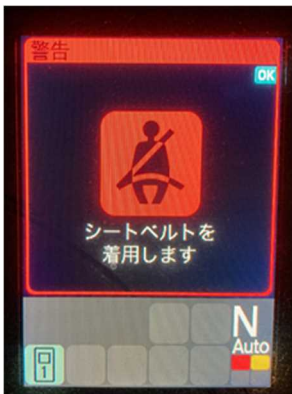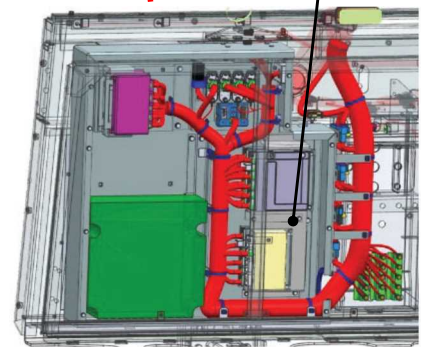

シートベルト着用警告

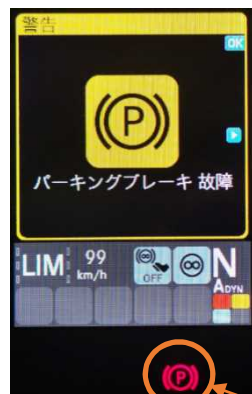

パーキングブレーキ故障

駐車ブレーキ警告灯

大型観光バスにて、電装品制御 ECU のプログラムが不適切なため、

- ① 駐車ブレーキを解除しても、駐車ブレーキの作動状態を正しく表示しない場合があるほか、制動灯、車両側面のターニングナルランプ、番号灯、EZGO(坂道発進補助装置)、ヒルホルダ等が機能しなくなるおそれがある。
- ② シートベルトを外した状態であっても、『シートベルト着用警告』のポップアップメッセージが表示されない。

改善措置の内容

全車両、電装品制御 ECU のプログラムを対策品に書き換える。

注 : □ は対策品のソフトウェアに書き換える部品を示す。

識別 : 作業完了車には、診断ツール接続コネクタ付近に白色ペイントを塗布する。