


改善箇所説明図

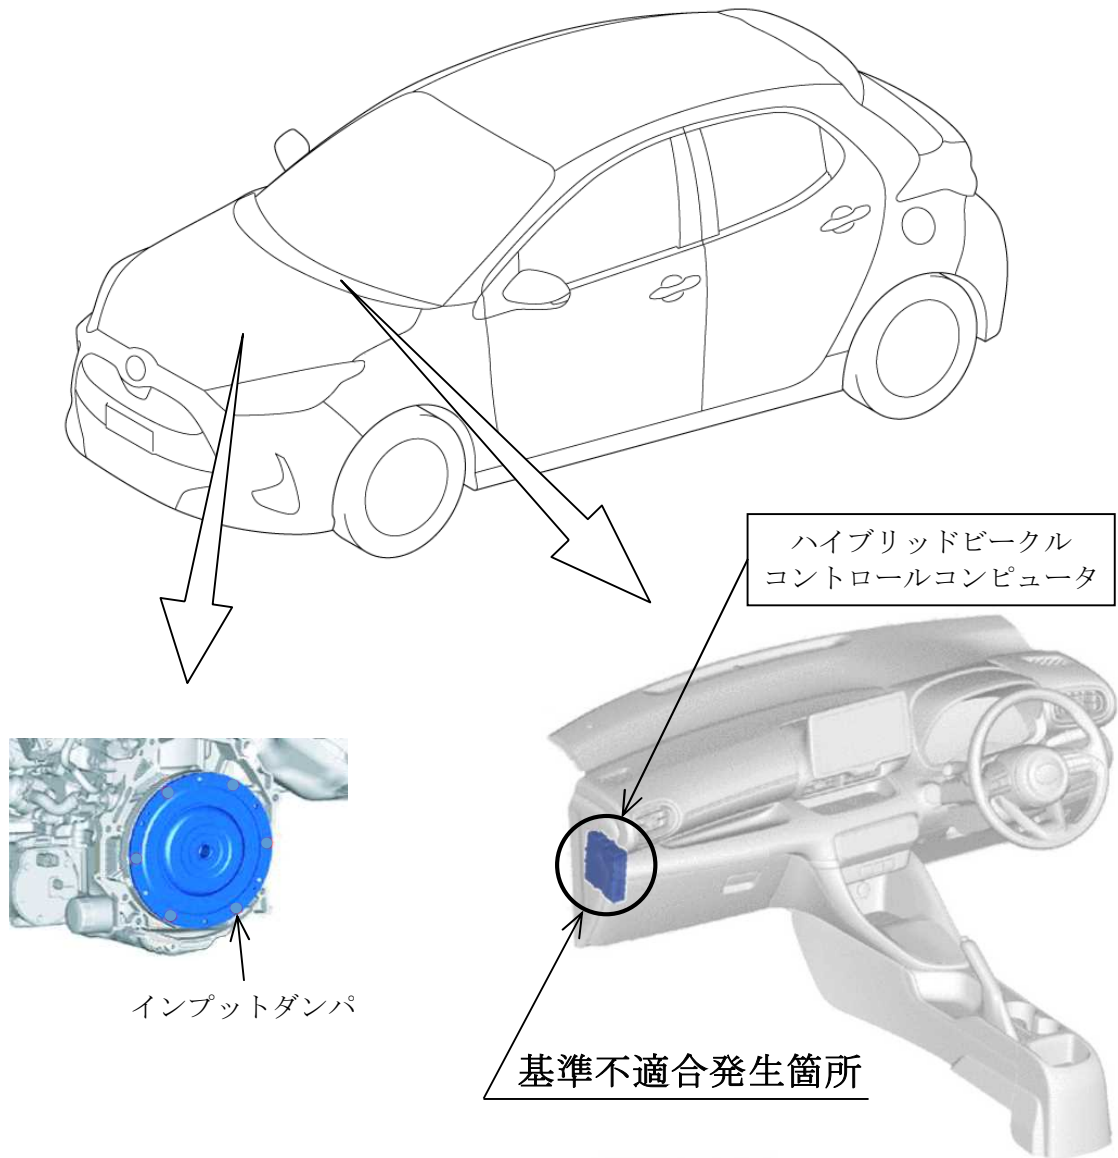

注：□ は修正部品を示す。

ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、急加速等でトランスアクスルのインプットダンパに一時的な滑りが生じて警告灯が点灯した際、フェールセーフモードに移行できない。そのため、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。