


改善箇所説明図



BMW K1600GT

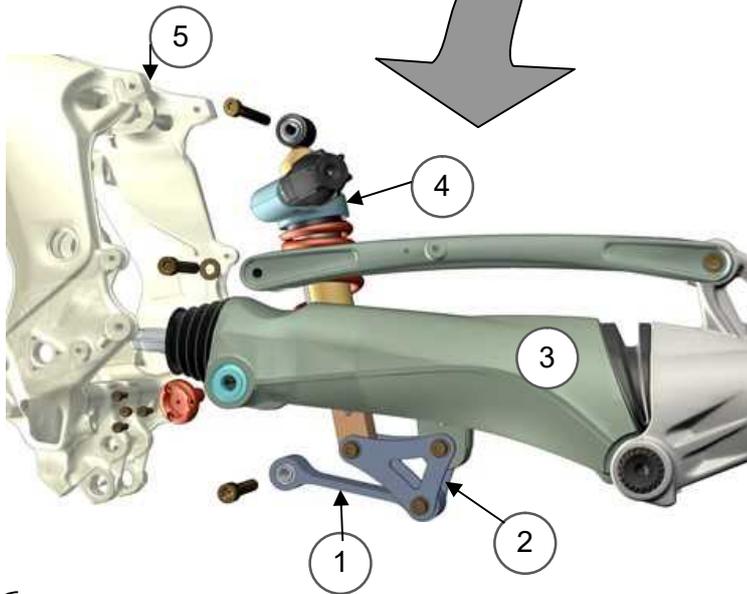

① ピポッドストラット

② ターンプレート

③ スイングアーム

④ リアサスペンション

⑤ メインフレーム

注：①は交換を施す部位を示す

不具合の内容

リアサスペンション下部とフレーム間を連結しているピポッドストラットにおいて、製造工程が不適切なため、硬度が不足しているものがある。そのため、当該部品が破損し、車両後部の車高が低下し、最悪の場合、リアタイヤとホイールカバーが接触することで大きな減速が発生し、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、ピポッドストラットを良品に交換する。

識別

ピポッドストラット後部固定部に白ペイントマークを付ける。

