


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」

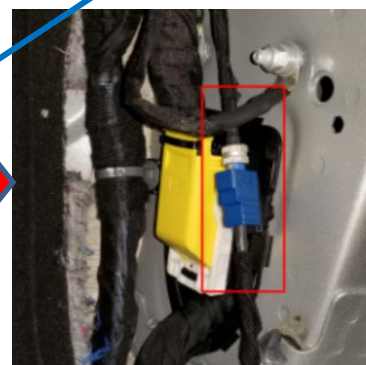

は、不具合発生同軸ケーブルコネクタを示す。

<不具合の状況>

サラウンドビジョンで使用しているカメラにおいて、製造工程が不適切だったため同軸ケーブル接続部が接触不良になり、車両周囲のカメラ映像が映らないことがある。このため、車両の映像が途絶した際に運転者が車両外側線付近の交通状況の一部を確認できないおそれがある。

<改善内容>

全車両、同軸ケーブルを対策品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。