


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

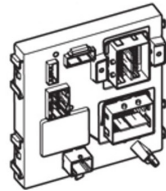

CEM(セントラル エレクトリック モジュール)

左後面方向指示器において、CEM (セントラル エレクトリック モジュール) プログラムの設計が不適切なため、システムの自己診断テスト時に誤ってエラーを検出することがある。そのため、メーターパネルに故障表示するとともに、点滅回数が保安基準の規定を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、CEMのプログラムを対策プログラムに書き替える。

なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う。

- 販売店に入庫して診断機により実施する。
- 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別

作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、2.13.3以上であることにより識別する。

注： は処置をする部品を示す。