


改善箇所説明図

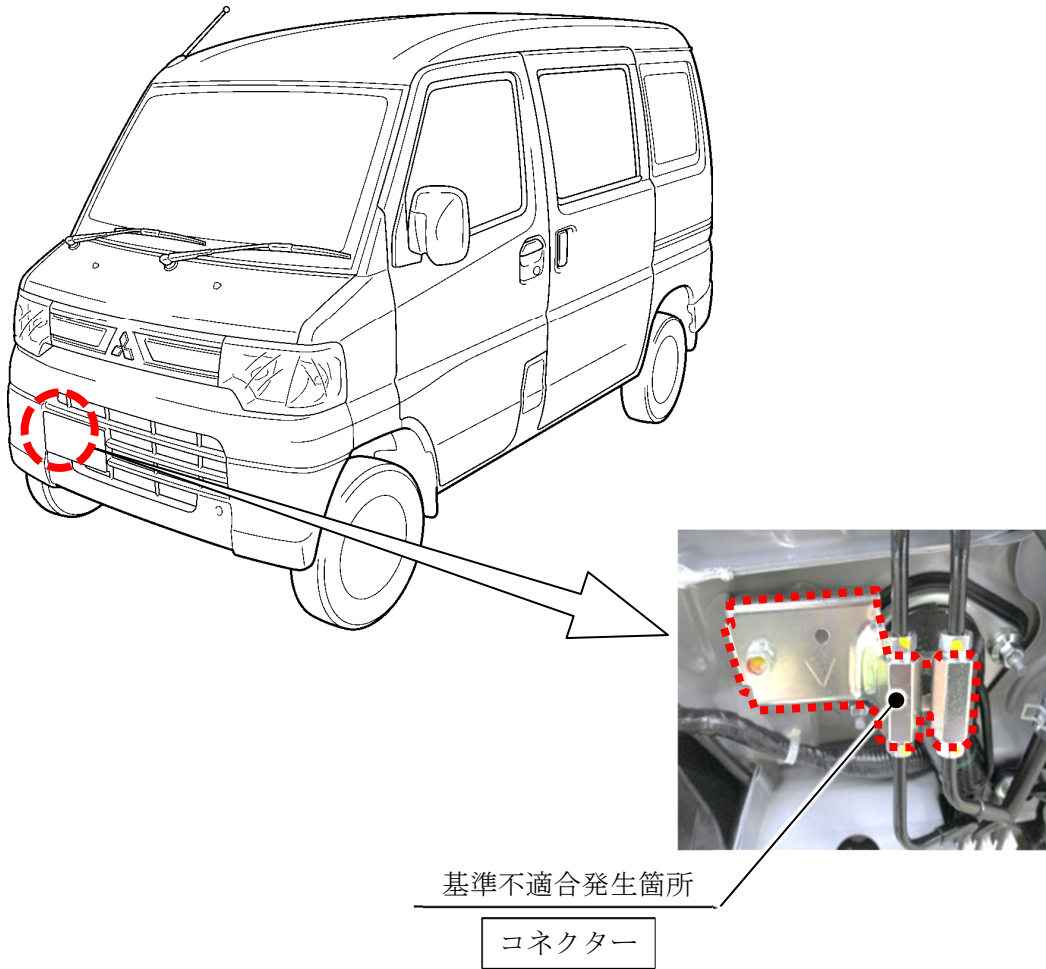

ブレーキ配管を接続するコネクターにおいて、製造設備の管理が不適切なため、加工精度が悪く、ブレーキ配管との接続部が密着不良となっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コネクターのシール部よりブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ配管のコネクターを良品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転席側ドアチェッカーのヒンジにあるピン頭部(車両上側)に、白または黄色ペイントを塗布する。