


改善箇所説明図



「不具合発生箇所」

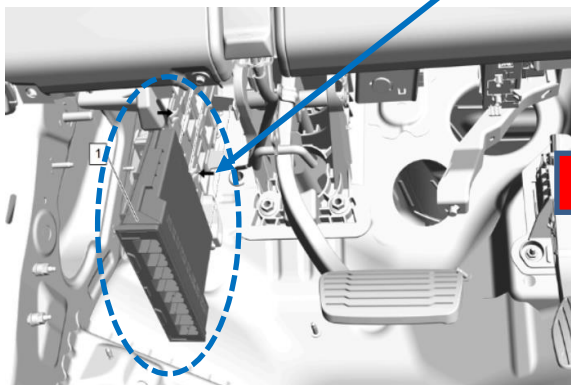

不 具 合 部 品



は、ボディコントロールモジュールを示す。

<不具合の状況>

自動ヘッドランプシステムに使用している周囲光センサーが、明るい環境下での出力電圧が設定よりも低いため、ボディコントロールモジュールが周囲照度の状態を正しく判定できなくなり、すれ違い用前照灯が常時点灯してしまう可能性がある。

<改善内容>

全車両、ボディコントロールモジュールのソフトウェアを点検の上、必要に応じてアップデートする。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に青色ペイントを塗布する。