

No.	PA020011-V0022	技術名	AI舗装点検システムHibiMiru									
会社名	株式会社ドーコン		担当者	及川 宏之	連絡先	TEL : 011-801-1576 E-mail : ho1179@docon.jp						
技術概要	道路巡視や舗装点検の調査から帳票作成までの調査時の安全性向上や労力縮減を目的とし、区画線剥離率や性能評価項目（ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI）を評価するシステム。市販されているアクションカメラを車両ボンネットの前方左右中央に設置して撮影した動画から得られる静止画像・上下振動加速度・走行速度・位置情報（緯度経度データ）を活用したAIによる自動評価の他、動画視聴による目視評価も可能で評価結果のデータ出力が可能。舗装点検においては性能評価項目から健全性の診断も可能。											
概要図 機器写真	使用機器 ・アクションカメラ (GoPro) 	 アクションカメラ (GoPro) 設置例	AI画像解析メニュー <損傷度評価> ・ひび割れ率 ・わだち掘れ量 ・IRI <区画線診断> ・区画線剥離率									
関連情報URL												
精度確認項目		ひび割れ率			わだち掘れ量							
○		IRI			ポットホール							
		区画線			建築限界							
その他の 精度未確認項目		ひび割れ率、わだち掘れ量										
測定車両 タイプ	—	専用測定車	—	専用オペレータ	<input type="radio"/>	可搬式測定機器 の設置	<input type="radio"/>	繰り返し計測				
実道試験 結果 (道路巡視)	ポットホール				区画線 (R5年度)							
	-				<table border="1"> <tr> <td>【参考】ランク 2以下検出率</td> <td>【参考】ランク 2以下の中率</td> <td>ランク1 検出率</td> <td>ランク1 の中率</td> </tr> <tr> <td>80~90%</td> <td>80~90%</td> <td>90~100%</td> <td>80~90%</td> </tr> </table>	【参考】ランク 2以下検出率	【参考】ランク 2以下の中率	ランク1 検出率	ランク1 の中率	80~90%	80~90%	90~100%
【参考】ランク 2以下検出率	【参考】ランク 2以下の中率	ランク1 検出率	ランク1 の中率									
80~90%	80~90%	90~100%	80~90%									
経済性		100km × 1車線 あたりの 標準的な費用	システム（ソフトウェア・アプリ）：契約期間中は無償にて貸与。 その他：アクションカメラ（GoPro HERO7以上11以下 約6万円）や車両取付用マウント、測定用車両、解析用PCは点検者で用意。路線緯度経度データ作成は100kmで約90万円が発生（事務所数や路線数による。路線情報が不变であれば2回目以降に経費は発生せず）。		定額費用 一例	-						
実績 2023年度時点	国土交通省	15	件	その他 公共機関	—	件	民間	— 件				
その他	測定可能 時間帯		計測可能な 速度帯	最低	30km/h	データ出力	1~5km	1日	測定対象 幅員	2.5m~3.5 m		
	口夜間			最高	60km/h	標準日数	100km	2日				
実道試験に使用した車両タイプ		SUV			実道試験に使用した車両名			トヨタ RAV4				
留意事項	<ul style="list-style-type: none"> 測定不可能となる条件：舗装が見えない状態（湿潤、積雪、夜間）、GPS不感地帯（トンネル・覆道等）、道路基準点(KP)を参考にした10m毎の路線緯度経度データがシステム登録されていない状態。 その他解析に係る影響：撮影時の日照による影の影響を受ける場合がある。 データ出力までに要する作業目安日数：①1-5kmあたり：1.0日程度（内訳：内業（調査計画準備0.25日、判定及び帳票作成0.5日）、外業（動画撮影0.25日））②100kmあたり：2.0日程度（内訳：内業（調査計画準備0.5日、判定及び帳票作成1.0日）、外業0.5日（動画撮影0.5日））※ただし、道路緯度経度データが無い場合は①1-5kmあたり：1.0日程度、②100kmあたり：5.0日程度の作成作業が必要。 測定機器のリースおよび購入：ソフトウェアは無償貸与。アクションカメラ（GoPro HERO7以上11以下）1台、測定用の車両、解析用PCは各自で用意。 											

1. 基本事項

技術番号	PA020011-V0022		
技術名	AI舗装点検システムHibiMiro		
技術バージョン	-		作成: 2024年3月作成
開発者	(株)ドーコン／室蘭工業大学大学院／(一財)北海道道路管理技術センター		
連絡先等	TEL: 011-801-1576	E-mail: ho1179@docon.jp	担当部署:防災保全部
現有台数・基地	-	基地	-
技術概要	道路巡視や舗装点検の調査から帳票作成までの調査時の安全性向上や労力縮減を目的とし、区画線剥離率や性能評価項目(ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI)を評価するシステム。市販されているアクションカメラを車両ボンネットの前方左右中央に設置して撮影した動画から得られる静止画像・上下振動加速度・走行速度・位置情報(緯度経度データ)を活用したAIによる自動評価の他、動画視聴による目視評価も可能で評価結果のデータ出力が可能。舗装点検においては性能評価項目から健全性の診断も可能。		
技術区分	対象部位	車道	
	変状の種類	区画線の摩耗、ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI	
	物理原理	アクションカメラ(GoPro (HERO7以上11以下))で撮影した動画から静止画・上下振動加速度・走行速度・位置情報(緯度経度データ)を取得し、AI等を活用して算出	
	検出項目	区画線剥離率(%)。ひび割れ率(%)、わだち掘れ量(損傷レベル)、IRI(mm/m)、健全度(I・II・III)。	

2. 基本諸元

計測機器の構成		専用の測定車両を定めず、可搬式の測定機器(市販のアクションカメラ:GoPro(HERO7以上11以下1台)を設置した車両(車両タイプはSUVタイプを推奨)の走行動画を用いた画像解析型のシステム
移動装置	移動原理	【車両型】可搬式の測定機器(市販のアクションカメラ:(HERO7以上11以下1台))をボンネットに設置し走行しながら撮影
	運動制御機構	通信 測位 自律機能
	外形寸法・重量	試験測定時の車両:トヨタ RAV4 の場合、全長4,600mm × 全幅1,855mm × 全高1,685mm、重量1,690kg
	搭載可能容量 (分離構造の場合)	—
計測装置	動力	—
	連続稼働時間 (バッテリー給電の場合)	—
	設置方法	車両のボンネットに可搬式の測定機器(市販のアクションカメラ:GoPro(HERO7以上11以下1台)を固定
	外形寸法・重量 (分離構造の場合)	アクションカメラ(GoPro(HERO7以上11以下))の寸法・重量は、概ね 幅71 × 高さ55 × 奥行き34mm、33g 車両取付用マウントの寸法・重量は、概ね 直径85mm×高さ55mm、125g
	センシングデバイス	カメラ パン・チルト機構 角度記録・制御機構 機能 測位機構 計測原理 計測の適用条件 (計測原理に照らした適用条件) 精度と信頼性に影響を及ぼす要因 計測プロセス アウトプット 計測頻度 耐久性 動力 連続稼働時間 (バッテリー給電の場合)

データ 収集・ 通信 装置	設置方法	車両のボンネットに可搬式の測定機器(市販のアクションカメラ:GoPro)を固定
	外形寸法・重量 (分離構造の場合)	アクションカメラ(GoPro)の寸法・重量は、概ね 幅71 x 高さ55 x 奥行き34mm、33g 車両取り付け用マウントの寸法・重量は、概ね 直径85mmx高さ55mm、125g
	データ収集・記録機能	計測装置の記録メディアに保存(SDカード)
	通信規格 (データを伝送し保存する場合)	—
	セキュリティ (データを伝送し保存する場合)	—
	動力	—
	データ収集・通信可能時間 (データを伝送し保存する場合)	—

3. 計測性能

項目		性能
計測装置	計測レンジ(測定範囲)	車線幅員2.5m~3.5m程度
	感度	校正方法 — 検出性能 — 検出感度 —
	撮影速度	法定速度内(30km/h~60km/h)を推奨
	計測精度	—
	位置精度	—
	色識別性能	—
	S/N比	—
	分解能	—
	計測精度	人が車上から目視で認識できる程度
	計測速度 (移動しながら計測する場合)	法定速度内(30km/h~60km/h)を推奨
位置精度 (移動しながら計測する場合)		法定速度内(30km/h~60km/h)を推奨。 ただし、GPSの位置情報が取得できないところでは計測不可。道路基準点(KP)の緯度経度の情報がシステム登録されていないと評価不能。

4. 画像処理・調書作成支援

ソフトウェア情報	変状検出手順	<p>① 評価用ソフトウェアをインストールしたPCを準備し、撮影動画ファイルを指定フォルダに格納 ② ソフトウェアを起動し、必要な情報(路線情報、点検動画ファイル名等)を入力、評価範囲メッシュ(評価領域)を作成 ③ AI等による解析(自動) ④ 解析結果と動画を基に損傷度評価の確認、修正、評価確定</p>
	ソフトウェア名	AI舗装点検HibiMiru
	検出可能な変状	区画線剥離率:%、ひび割れ率:%、わだち掘れ量:損傷レベル大中小、IRI:mm/m
	変状検出の原理・アルゴリズム	<p>【区画線剥離率】: 静止画像から区画線の評価領域をテンプレートマッチング法により自動抽出し、その画像をAI(CNN)に入力することで、区画線の剥離率(%)を推定(専門技術者による目視評価(10段階)データを用いてAI学習)。 ※詳細は申請者らの研究論文「画像特徴量を用いた道路区画線剥離率推定法の開発、土木学会論文集E1、2011年2月公開」「深層学習を用いた道路区画線診断技術の精度検証、土木学会北海道支部論文報告集、2023年1月発表」に記載。</p> <p>【ひび割れ率】: 静止画像にAI(U-net)を適用してピクセルレベルでひび割れを検出(スケッチ)し、そのスケッチ画像を用いて、「舗装調査・試験法便覧」のアスファルト舗装を対象としたスケッチによる方法に準拠する形でひび割れ率を算出(専門技術者によるひび割れスケッチ画像を用いてAI学習)。</p> <p>※詳細は申請者らの研究論文「U-netによるひび割れスケッチを導入した簡易カメラ搭載型舗装点検の精度検証、土木学会論文集E1、2020年12月公開」に記載。</p> <p>【わだち掘れ量】: 静止画像から分析領域を抽出し正射変換した後に影やひび割れなどのノイズを除去。その後、横断方向に検出線を設置し、明度レンジが最小となる位置(評価ライン)の値を用いて画像評価し、わだち掘れ量を損傷度レベルI、II、IIIで評価。</p> <p>※詳細は申請者らの研究論文「アクションカメラとステレオ深度推定を用いたわだち掘れ評価手法の構築、土木学会北海道支部論文報告集、2023年1月発表」「市販カメラを用いた舗装わだち掘れ評価手法に関する基礎的研究、土木学会北海道支部論文報告集、2022年1月発表」に記載。</p> <p>【IRI】: カメラから統合的に得られる上下振動加速度、走行速度、静止画像を入力値とするマルチモーダルAIを用いてIRIを推定(路面性状測定車によるIRIデータを用いてAI学習)。</p> <p>※詳細は申請者らの研究論文「マルチモーダルAIを用いた簡易カメラ搭載型IRI測定技術の開発、土木学会論文集E1、2023年2月公開」に記載。</p>
	取り扱い可能な画像データ	<p>撮影端末 GoPro(HERO7以上11以下)にて以下の条件で撮影した動画から得られる5m毎の静止画像。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・撮影モード: 1080p 広角 60fps ・GPS設定: ON ・動画ファイル形式: MP4(H.264/AVC) ・最大ファイルサイズ: 1ファイルあたり4GB
	出力ファイル形式	<p>解析した静止画像: JPEGファイル 区画線の診断結果: 定義されている形式に沿ったCSVファイル、ビューア用KMLファイル 舗装損傷状況の評価結果: 舗装点検記録様式に沿ったExcelファイル、XML形式ファイル、KML形式ファイル</p>

5. 留意事項(その1)


項目	適用可否／適用条件
点検時 現場条件	道路幅員条件 車線幅員:2.5m～3.5m
	周辺条件 ・舗装が見えない状態(湿潤、積雪、夜間)、GPS不感地帯(トンネル・覆道等)、道路基準点(KP)を参考にした10m毎の路線緯度経度データがシステム登録されていないと測定不能。
	作業範囲 一
	安全面への配慮 一
	無線等使用における混線等対策 一
	交通規制の要否 不要
	交通規制の範囲 不要
	現地への運搬方法運搬方法 人による運搬、あるいは車両に搭載しての運搬
	気温条件 GoProに準じる(GoProHERO11の場合、動作温度は-10～35℃)
	車線数の制約 1車線毎に計測
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装が見えない状態(湿潤、積雪、夜間)、GPS不感地帯、道路基準点(KP)を参考にした10m毎の路線緯度経度データがシステム登録されていないと測定不能(路線緯度経度データを予め作成しておく必要があり、作成には費用が発生)。 ・撮影時の日照による影の影響を受ける場合がある。 ・市販のカメラにて撮影することから、路上作業がなく安全性が高く、また、現地での調査作業がないため外業時間の短縮が可能。 ・調査員の技術の差による調査結果の相違の心配がなく、同じ基準で評価が可能。

5. 留意事項(その2)

項目	適用可否／適用条件
作業条件・運用条件	調査技術者の技量 特に無し
	必要構成人員数 特になし(運転員1名と補助員1名の合計2名が望ましい)
	操作に必要な資格等の有無、フライト時間 自動車運転免許
	作業ヤード・操作場所 —
	点検・診断に関する費用 システム(ソフトウェア・アプリ)：契約期間中は無償にて貸与。 その他：機材購入約6万円(アクションカメラ: GoPro HERO7以上11以下 1台)、車両費ガソリン代等、路線緯度経度データ作成は100kmで約90万円が発生(事務所数や路線数による。路線情報が不变であれば2回目以降に経費は発生せず)。
	保険の有無、保障範囲、費用 —
	時間帯(夜間作業の可否) 昼間(夜間は否)
	計測時の走行速度条件 法定速度内(30km/h-60km/h)を推奨。
	渋滞時の計測可否 特になし(カメラ位置を設定した評価範囲に前方先行車両が入らないよう概ね10m程度の車間距離は必要)
	可搬性(寸法・重量) アクションカメラ(GoPro)の寸法・重量は、概ね 幅71 x 高さ55 x 奥行き34mm、33g。 車両取付用マウントの寸法・重量は、概ね 直径85mm x 高さ55mm、125g。
	自動制御の有無 —
	利用形態:リース等の入手性 システム(ソフトウェア・アプリ)は、契約期間中は無償にて貸与。 アクションカメラ(GoPro HERO7以上11以下 約6万円)や車両取付用マウント、測定用車両、解析用PCは点検者で用意。
	関係機関への手続きの必要性 行政機関 ^{※1} の道路維持管理における舗装点検等への活用に限る。なお、舗装点検に係る業務の公共入札において、行政機関以外の第三者が本システムを活用した技術提案をすることは認めない。
	解析ソフトの有無と必要作業及び費用等 ・システム(ソフトウェア・アプリ)有り。契約期間中は無償にて貸与。 ・点検担当者による解析作業。 ・貸与期間中は、繰り返し測定し評価することが可能であり、点検の見直しが可能。 ・路線緯度経度データが無い場合の作成費用として1-5kmで約20万円・100kmで約90万円が発生(事務所数や路線数による)。
	不具合時のサポート体制の有無及び条件 平日営業時間内のメール対応可
	センシングデバイスの点検 —
	その他 行政機関 ^{※1} の道路維持管理における舗装点検等への活用に限る。なお、舗装点検に係る業務の公共入札において、行政機関以外の第三者が本システムを活用した技術提案をすることは認めない。 道路基準点があること。(基準点を参考にした10m毎の路線緯度経度データが必要。作成には費用が発生。) ※1「行政機関」とは国及び地方公共団体とそれらに付属する研究機関等の全ての機関を指す。

6. 図面等

■ HibiMiruによる点検・診断フロー

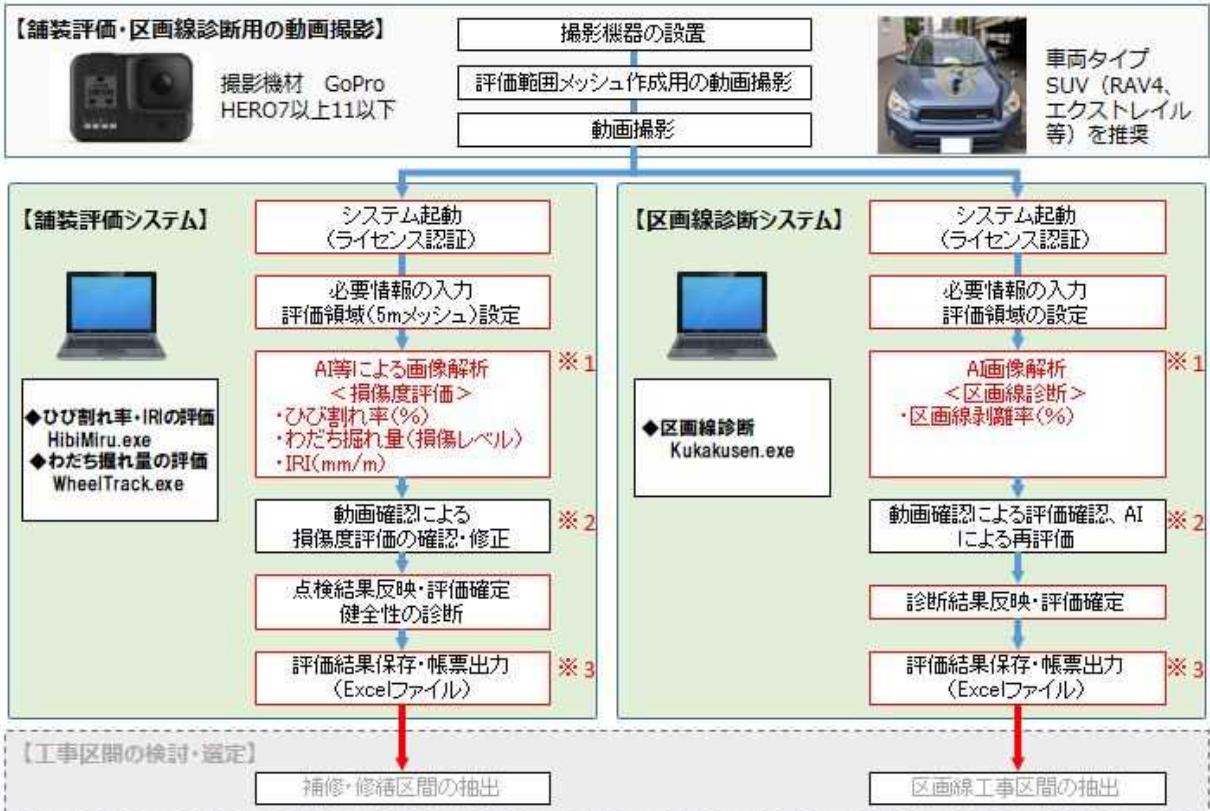

※1 AI等の画像解析による自動評価

5mごとの静止画に対してAIプログラムを用いて、舗装の損傷状況（ひび割れ率・わだち掘れ量・IRI）や区画線の剥離率を自動判定できることから、経験の少ない技術者による作業も可能となります。



※2 動画確認による損傷度評価の確認・修正


5mごとの点検結果は、上下線と車線（区画線診断では路側側と中心側）別に表示され、それぞれAI評価と目視評価の結果が表示されます。舗装損傷評価では、ユーザ指定の評価方法（平均値・最頻値・最大値）の選択が可能で、実感にあった評価が可能となります。

評価項目	AI評価		目視評価	
	平均値	最頻値	最大値	最小値
ひび割れ率(%)	1.2	1.1	1.5	0.8
わだち掘れ量(%)	0.5	0.4	0.6	0.3
IRI(mm/m)	1.8	1.7	2.0	1.5

※3 評価結果保存・帳票出力 (帳票の自動出力)

舗装損傷状況の評価結果は、舗装点検要領にて定義されている「舗装点検記録様式」の形式に沿ったXML,Excelファイルとして出力が可能です。また、区画線の診断結果は、定義されている形式に沿ったCSVファイルとして出力が可能です。

これらは、KMLファイルの出力も可能で、ビューアを用いた結果の確認も可能となります。

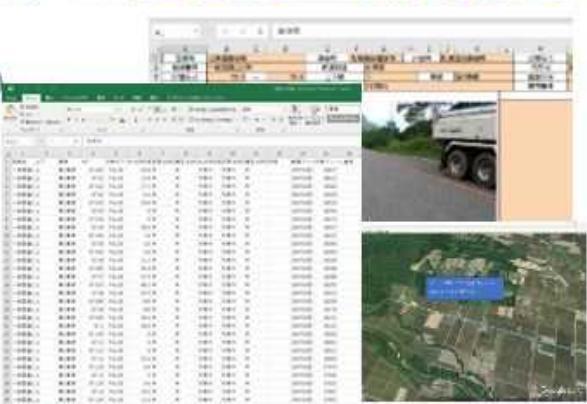

技術番号	PA020011-V0022								
技術名	AI舗装点検システムHibiMiru				会社名	株式会社ドーコン			
試験日	令和5年11月14日	天候	晴れ	昼夜	昼間	気温	10.1°C	風速	2.0m/s
試験場所	茨城県常総市								
カタログ分類	舗装		検出項目	区画線			計測時 平均速度	50 km/h	

試験で確認する カタログ項目	区画線
対象箇所の概要	

【試験場所】

- ・舗装種（表層）：密粒度アスファルト舗装
- ・試験区間：1,350m (10m × 135区間)
- ・交通量：路線①・・・5,586台／日（〈小型〉4,000台／日、〈大型〉1,289台／日）【R3センサス】
路線②・・・10,072台／日（〈小型〉6,669台／日、〈大型〉3,403台／日）【R3センサス】



※対象は外側線とした



※対象は外側線とした

試験方法（手順）	技術番号 PA020011-V0022
【①点検】アクションカメラにマウントを取り付け、ポンネットの左右中央になるように設置。カメラ設置後、本システムのAIにて使用する評価領域作成用の動画を撮影。流れに沿って車間距離を保って車線毎に動画を撮影。	
【②データ取り込み】撮影した動画をソフトウェアをインストールしたPCに取り込む。	
【③解析前処理】システム起動、必要な情報（路線情報、点検動画ファイル名等）を入力、評価領域を作成。※道路基準点(KP)を参考にした10m毎の路線緯度経度データが必要。	
【④データ解析】解析実行により、動画から静止画像・位置情報（緯度経度データ）を取得し、AI画像解析（区画線剥離率算定）。評価の確認・修正、評価確定。その後、プロジェクト保存し、帳票を出力。	

車両・機器諸元、機器設置状況、測定状況
【車両諸元】
・試験測定時の車種：トヨタRAV4（レンタカー） →全長 4,600mm →全幅1,855mm →全高1,685mm ・車両タイプはSUVタイプを推奨（RAV4、エクストレイル等）
【機器諸元】
・試験測定時の機器：市販のアクションカメラ：GoPro HERO9。1台 ・アクションカメラはGoPro（バージョンはHERO7以上11以下）
【測定（評価作業）状況】
・システムをインストールしたPCにて解析
 <p>アクションカメラ（GoPro）設置</p> <p>アクションカメラ (GoPro HERO9)</p>
 <p>測定（評価作業）状況</p>

【計測技術の精度の算出方法】

- 実道試験区間（延長1,350m）において、進行方向左側の「車道外側線」を対象として、試験を実施した。
- 各技術は、10m毎（135データ）の「評価ランク」を提出した。
- 評価は、ランク1の検出率と的中率を対象とした。なお、参考のためにランク2の精度も公表することとした。
- 事務局は、路面画像を元に専用ソフトを用いて二値化した画像から剥離度を算出し、剥離度を元に評価ランク（正解値）を判定した。

【幅値について】

- 正解値が18.0～28.0%（ランクの境界値23%の±5.0）の場合、ランク3・2どちらも正解
- 正解値が35.0～45.0%（ランクの境界値40%の±5.0）の場合、ランク2・1どちらも正解


本試験の評価ランク	剥離度
5	3.0%未満
4	3.0%以上8.0%未満
3	8.0%以上23.0%未満
2	23.0%以上40.0%未満
1	40.0%以上

◆検出率：損傷を発見できるか、見落としがないか

$$\text{検出率} = \frac{\text{応募技術における正答ブロック数}}{\text{正解値を基にした実損傷ブロック数}} = \frac{\text{正答ブロック数}}{\text{実損傷ブロック数}}$$

◆的中率：検出した結果の精度

$$\text{的中率} = \frac{\text{応募技術における正答ブロック数}}{\text{応募技術により検出されたブロック数}} = \frac{\text{正答ブロック数}}{\text{正答ブロック数+誤検出ブロック}}$$

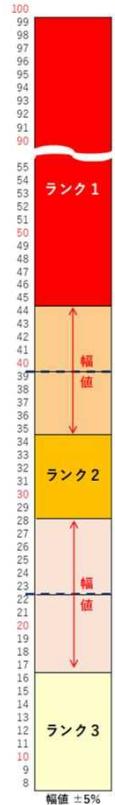

【計測技術の精度確認結果（令和5年度）】

区画線

【参考】ランク2以下検出率	【参考】ランク2以下の命中率	ランク1検出率	ランク1命中率
80～90%	80～90%	90～100%	80～90%

※検出率：確実に損傷を発見できるか

命中率：発見した損傷の評価の精度

【区画線凡例】

 : 90～100%	 : 80～90%	 : 70～80%	 : 60～70%	 : 60%未満 精度未確認
---	--	--	---	--