

トラック・バスなどの大型車をご使用の皆さんへ

# 車輪脱落・火災防止のために しっかり点検・整備しましょう。


日常点検や定期点検をきちんと行っていますか？  
日頃こまやかな点検を行っていれば、車輪脱落・車両火災などのほか  
運転中のトラブルの多くは回避できます。  
毎日安心して運転するために、しっかり点検しましょう。

## ◎大型車のホイール・ボルト関係の点検内容

### 日常点検

1日1回、運行前に日常点検を実施することになっています。乗用車と比べて走行距離も多いことから、クルマの健康状態をしっかりチェックし、事故を未然に防止するためにも日常点検を行いましょう。


#### ①目視での点検

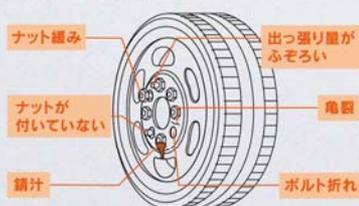

#### ②点検ハンマや小型ハンマを使用する点検



#### ③タイヤ空気圧の点検

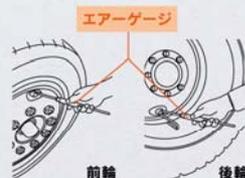

### 定期点検

定期点検には3か月点検と12か月点検があります。  
事故を未然に防ぐためにもきちんと点検しましょう。

**[3か月定期点検時]** 日常点検に加え、トルクレンチなどを使用して、ホイール・ナットが緩んでいないか（規定の締め付けトルクで締め付けられているか）点検します。

**[12か月定期点検時]** ディスクホイールの点検は、ホイールを取外して行います。ホイール・ボルトやホイール・ナット及びハブなどの関連部品に異常がないかも点検します。

このような事故が起きています。

### 大型自動車の車輪脱落事故

ボルトの折損を伴うタイヤの脱落事故は、平成11年1月以降、平成20年12月末までに299件（速報値）発生しており、平成20年4月には、東名高速自動車道でボルト折損により脱落したタイヤが対向してきたバスに衝突し、バスの運転者が死亡した事故が発生しています。車輪脱落事故は、ナットが緩む、ボルトが折れる等、車輪脱落までには必ず予兆があります。日常点検や定期点検をしっかり行ってください。また、タイヤ交換時などの不適切な締め付け（強すぎ、弱すぎ）や、誤ったボルト・ナットの使用（アルミホイール用、スチールホイール用の誤用）は、車輪脱落の原因となります。




## ◎大型バスの火災防止のための点検内容

### 定期点検

燃料装置の燃料漏れや、  
電気装置の電気配線の接続部に緩み及び損傷がないかを点検しましょう。

バス車両火災の原因は、整備作業ミスその他、エンジンルーム内に置いたウエス等への着火やサイドブレーキ戻し不足といったミスがある他、適切な点検整備をしていれば免れたと考えられる火災事故が数多くあります。

### 事業用バス火災事故件数 原因(推定も含む)

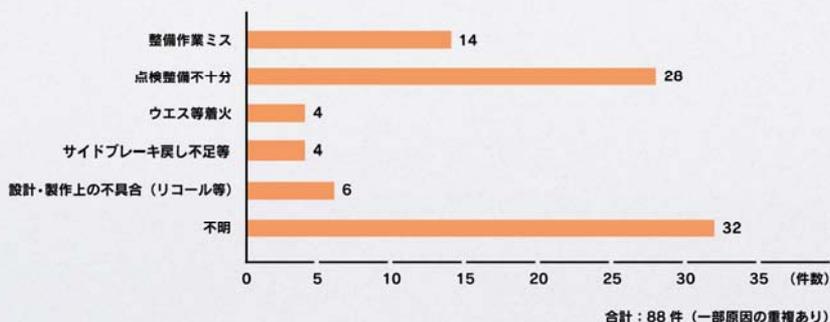

- 「整備作業ミス」は、部品の取付が不十分（緩いものもあれば、締め付けすぎもある）であったもの、取り付ける部品を間違えたもの、取り付ける方法を間違えたものなどが主な原因です。
- 「点検整備不十分」は、燃料配管を固定するクランプの不具合による燃料漏れ、配線の不具合の見落とし、テール・パイプ等の腐食などが多くの原因です。

このような事故が起きています。

### 事業用バスの車両火災事故

平成18年6月と8月に、山陽道においてバスの車両火災事故が発生。そのいずれも、燃料配管を押えるクランプのゴムが劣化し、直接金属同士が接触、配管に穴があき燃料漏れを起こしたことに起因すると推定されています。定期点検をしっかりと行っていれば防げた内容です。バスの車両火災は、平成15年1月から、平成20年12月末までに事業用で123件(速報値)発生しており、なかには、車両が全焼に至るケースも見られ、一歩間違えば大惨事となりかねません。



推進：国土交通省 自動車点検整備推進協議会 後援：内閣府 警察庁 環境省  
協力：自動車検査独立行政法人 軽自動車検査協会 独立行政法人自動車事故対策機構

大型車車輪脱落防止連絡会：(社)全日本トラック協会・(社)日本バス協会・(社)全国自家用自動車協会・(社)日本自動車タイヤ協会・(社)日本自動車整備振興会連合会・全国タイヤ商工協同組合連合会・全国石油商業組合連合会・(社)日本自動車車体工業会・自動車用品小売業協会・日本自動車輸入組合・(社)日本自動車機械工業協会・(社)日本自動車機械器具工業会・(社)日本自動車販売協会連合会・(社)日本自動車工業会(願不同)



2009自動車点検整備推進運動

自動車の点検・整備のこと詳しくわかります。

点検整備

検索

[www.tenken-seibi.com](http://www.tenken-seibi.com)